

質問書に対する回答

件 名 旧灰溶融施設（エコスラグセンター）解体撤去工事

次のとおり回答します。

質問 番号	質問内容	回 答	設計図書等の該当頁 (該当箇所)
1	本工事にあたり、目視または設計図書で確認できず且つ予見できない相違が生じた場合、設計変更扱いになると考えてよろしいでしょうか。	「目視または設計図書で確認できずかつ予見できない相違が生じた場合」、直ちに設計変更の扱いとなるものではありません。予見できないものであったとしても、本工書の目的及び施工上当然に必要と思われるものについては、組合の指示に従い、受注者の負担と責任において対応していただく必要があります。 なお、当然に必要であるか否かについては、発生した事象ごとに受発注者間で協議を行った上で判断することとなります。	
2	「当然に必要と思われるものについては、組合の指示に従い、受注者の負担と責任において達成しなければならない」と記載されていますが、当然に必要と思われると想定されない要件については設計変更扱いになると考えてよろしいでしょうか。	「当然に必要と思われると想定されない要件」については、発生した事象ごとに受発注者間で協議を行った上で設計変更の該当の有無を判断することとなります。	設計図書p.2 第1章 総則 5. 一般共通事項 1)適用範囲
3	疑義が生じ書面にて協議を行った際に、明らかに受注者責任外(天災・住民反対・地中での埋設廃棄物の発見・汚染土壌の発見等)については設計変更扱いになると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	設計図書p.3 第1章 総則 5. 一般共通事項 4)疑義

4	発注者の指示等により変更する場合は変更対象と記載されていますが、公告図面に記載されていないアスベストが大量に見つかった等は該当すると考えてよろしいでしょうか。	アスベストの数量を含め、工事数量(参考数量及び参考図面の明示)に差異が生じた場合は、原則として、変更契約に該当しません。 ただし、公告資料に記載したアスベスト調査について、その実施方法や測定方法自体に誤りがあった場合は、変更契約の該当として取扱う場合があります。	設計図書p.3 第1章 総則 5. 一般共通事項 5) 変更①
5	「本工事の品質・安全を確保することができない箇所が発見された場合は、本仕様書に対する改善変更を受注者の負担において行う」とは具体的にどのような状況を想定されているかご教示をお願いします。	ダイオキシン類及びアスベスト除去に係る作業等において、事前の測定結果や建物の構造等から、仕様書に記載した施工方法、排気回数、基準値、測定回数等では、十分な品質、安全を確保することができないと考えられる場合等を想定しています。	設計図書p.2 第1章 総則 5. 一般共通事項 5) 変更②
6	「各図書に対して部分的な変更を必要とする場合には発注者の指示または承諾を得て変更することができる」と記載されていますが、このような状況が発生し、著しく工事金額が上昇する場合は設計変更対象と考えるとよろしいでしょうか。	「発注者の指示または承諾を得て各図書に対して部分的な変更をした場合で、著しく工事金額が上昇する場合」、直ちに設計変更の対象となるものではありません。設計変更の対象の有無については、質問番号1～4に対する回答を参照してください。	設計図書p.3 第1章 総則 5. 一般共通事項 5) 変更③
7	80 検体中のアスベスト含有資料 15 検体は記載されていますが、アスベスト未含有の採取場所データの提供は可能でしょうか。	アスベスト未含有の採取場所データは別添のとおりです。	設計図書p.17 第5章 解体撤去工事 4. アスベスト含有建材除去工事 表2 アスベスト分析調査結果
8	ピット内に灰を入れていた関係上、ピット内は管理区域と考えるべきでしょうかご教示をお願いします。	管理区域については、受注者において必要な測定等を実施した上で決定してください。	
9	今回の定性分析値でレベル3のパッキン、弾性吹付タイル等が確認されていますが、工事着手前にレベル1、	質問番号4に対する回答と同様です。	設計図書p.17 第5章 解体撤去工事 4. アスベスト含有建材

	2のアスベストが発見されたときは設計変更対象になると考えてよろしいでしょうか。		除去工事 表2 アスベスト分析調査結果
--	---	--	------------------------

旧灰溶融施設（エコスラグセンター）
解体撤去工事に係る石綿含有調査業務

報告書

令和 6 年 8 月



エヌエス環境株式会社

表4-1 石綿分析結果一覧表（管理棟）

試料番号	採取場所	形状又は材質	定性分析結果 (推定含有率)	備考	報告書No.
1	外部 外壁	弾性複層模様吹付	クリソタイル検出 (0.1~5%)	下地調整塗材から検出	AS24WT2186
2	外部 庇	弾性複層模様吹付	クリソタイル検出 (0.1~5%)	下地調整塗材から検出	AS24WT2169
3	外部 外壁（目地）	シーリング	無検出	—	AS24WT2170
4	1階 エントランスホール 床	Pタイル（ホモジニアス系）	無検出	—	AS24WT2171
5	1階 エントランスホール 床	モルタル	無検出	—	AS24WT2172
6	1階 廊下 巾木	ビニル巾木	無検出	—	AS24WT2173
7	1階 エントランスホール 天井	リブ付き吸音板	無検出	—	AS24WT2174
8	1階 エントランスホール 天井	岩綿吸音板	無検出	—	AS24WT2175
9	1階 廊下 床	長尺ビニルシート	無検出	—	AS24WT2176
10	2階 倉庫 床	ビニルタイル	無検出	—	AS24WT2177
11	1階事務室 床 (OAフロア)	接着剤	無検出	—	AS24WT2178
12	1階 応接室 床	長尺ビニルシート	無検出	—	AS24WT2179
13	2階 湯沸室 配電盤	パテ	クリソタイル検出 (0.1~5%)	—	AS24WT2180
14	2階 ホール・廊下 床	長尺ビニルシート	無検出	—	AS24WT2181
15	1階 男子休憩室 キッチン	キッチンパネル	クリソタイル検出 (5~50%)	スレート板から検出	AS24WT2182
16	階段 床	長尺ビニルシート	無検出	—	AS24WT2183
17	階段 壁	内部用複層模様仕上	クリソタイル検出 (0.1~5%)	下地調整塗材から検出	AS24WT2184
18	1階 男子休憩室 床	長尺ビニルシート	無検出	—	AS24WT2185

備考）アスベスト含有建材は、定性分析結果を赤色で示した。

表4-2 石綿分析結果一覧表（渡り廊下）

試料番号	採取場所	形状又は材質	定性分析結果 (推定含有率)	備考	報告書No.
19	外部 軒裏	ケイ酸カルシウム板	無検出	—	AS24WT2186
20	内部 天井裏 梁	ロックウール吹付	無検出	—	AS24WT2187
21	外部 天井	ケイ酸カルシウム板	無検出	—	AS24WT2188
22	外部 柱	吹付タイル	クリソタイル検出 (0.1~5%)	下地調整塗材から検出	AS24WT2189

備考）アスベスト含有建材は、定性分析結果を赤色で示した。

表4-3 石綿分析結果一覧表（工場棟その1）

試料番号	採取場所	形状又は材質	定性分析結果 (推定含有率)	備考	報告書No.
23	外部 軒裏	無石棉珪酸カルシウム板	無検出	—	AS24WT2190
24	外部 外壁	弾性複層模様仕上	クリソタイル検出 (0.1~5%)	下地調整塗材から検出	AS24WT2191
25	外部 外壁（帯）	弾性複層模様仕上	無検出	—	AS24WT2192
26	1階 プラットフォーム床	防塵防滑塗装	無検出	—	AS24WT2193
27	1階 プラットフォーム壁	繊維状目地材	無検出	—	AS24WT2194
28	1階 プラットフォーム壁	シーリング材	無検出	—	AS24WT2195
29	1階 プラットフォーム監視員室床	長尺塩ビシート	無検出	—	AS24WT2196
30	1階 プラットフォーム監視員室巾木	ビニル巾木	無検出	—	AS24WT2197
31	1階 プラットフォーム監視員室天井	岩綿吸音板	無検出	—	AS24WT2198
32	1階 プラットフォーム監視員室床	モルタル	無検出	—	AS24WT2199
33	1階 保全員控室 床	防塵塗装	無検出	—	AS24WT2200
34	1階 公害監視室 壁	パテ（白）	無検出	—	AS24WT2201
35	1階 公害監視室 壁（柱）	断熱材	無検出	—	AS24WT2202
36	1階 電気室 床	帯電防止塗装	無検出	—	AS24WT2203
37	1階 現場作業員更衣室 壁	サニタリーボード	無検出	—	AS24WT2204
38	1階 現場作業員更衣室 壁（PS）	フネンパイプ	無検出	—	AS24WT2205
39	1階 現場作業員更衣室 床	長尺ビニルシート	無検出	—	AS24WT2206
40	1階 アンモニアポンプ室 床	耐蝕塗装	無検出	—	AS24WT2207
41	1階 前室-4 床	長尺ビニルシート	無検出	—	AS24WT2208
42	2階 見学者スペース天井裏（空調配管）	フランジパッキン	クリソタイル検出 (50~100%)	—	AS24WT2209
43	2階 洗面・脱衣室 床	長尺ビニルシート	無検出	—	AS24WT2210
44	2階 浴室 壁（タイル下地）	ボード	無検出	—	AS24WT2211

備考）アスベスト含有建材は、定性分析結果を赤色で示した。

表4-4 石綿分析結果一覧表（工場棟その2）

試料番号	採取場所	形状又は材質	定性分析結果 (推定含有率)	備考	報告書No.
45	2階 作業員女子休憩室 キッチン	キッチンパネル	クリソタイル検出 (5~50%)	スレート板から 検出	AS24WT2212
46	1階 炉室 壁	ケイ酸カルシウム板二 種	無検出	—	AS24WT2213
47	5階 前室-7 天井	ケイ酸カルシウム板二 種	無検出	—	AS24WT2214
48	共通部 階段（玄関ホール） 床	長尺ビニルシート	無検出	—	AS24WT2215
49	共通部 階段（玄関ホール） 床	ラスモルタル	無検出	—	AS24WT2216
50	共通部 階段（工場内） 壁	ウレタン塗装	無検出	—	AS24WT2217

備考）アスベスト含有建材は、定性分析結果を赤色で示した。

表4-5 石綿分析結果一覧表（工場棟その3）

試料番号	採取場所	形状又は材質	定性分析結果 (推定含有率)	備考	報告書No.
51	2階 溶融飛灰処理装置室-1 溶融飛灰処理装置室受水槽	パッキン（白）	無検出	—	AW24WT2218
52	1階 空気圧縮機室 空気圧縮機	パッキン（青）	無検出	—	AW24WT2219
53	1階 前処理設備室-1 乾燥機熱風炉	パッキン（布）	無検出	—	AW24WT2220
54	階 炉室 1号飛灰送搬送整備盤	パテ（黒）	無検出	—	AW24WT2221
55	1階 前処理設備室-1 乾燥機熱風炉	キャンバスダクト	無検出	—	AW24WT2222
56	1階 前処理設備室-1 乾燥機熱風炉	パッキン（布）厚手	無検出	—	AW24WT2223
57	1階 空気圧縮機室 空気圧縮機室給気ファン	キャンバスダクト （銀）	無検出	—	AW24WT2224
58	2階 前処理設備室-3 スラグ貯留・排出設備集じん器	シーリング	無検出	—	AW24WT2225
59	3階 スラグ後処理装置室-2 スラグ振動ふるい	キャンバスダクト （緑）	無検出	—	AW24WT2226
60	3階 スラグ後処理装置室-2 スラグ供給装置	パッキン（布）	無検出	—	AW24WT2227
61	2階 余熱利用設備室 融雪用熱交換器	断熱材（布）	無検出	—	AW24WT2228
62	2階 スラグ後処理装置室-1 スラグ破砕不適物運搬コンベヤ	パッキン（肌色）	無検出	—	AW24WT2229
63	2階 スラグ後処理装置室-1 スラグ磁選機	キャンバスダクト	無検出	—	AW24WT2230
64	3階 溶融飛灰処理装置室-2 溶融飛灰貯留槽	キャンバスダクト	無検出	—	AW24WT2231
65	1階 油圧装置室 薬剤散布装置	ゴムパッキン	無検出	—	AW24WT2232
66	階 炉室 1号ガス冷却室	ゴムパッキン	無検出	—	AW24WT2233
67	2階 前処理設備室-3 乾燥機排風機	キャンバスダクト	無検出	—	AW24WT2234
68	2階 前処理設備室-3 乾燥機排風機	パッキン（黒）	クリソタイル検出 （50～100%）	—	AW24WT2235

備考）アスベスト含有建材は、定性分析結果を赤色で示した。

表4-6 石綿分析結果一覧表（計量棟）

試料番号	採取場所	形状又は材質	定性分析結果 (推定含有率)	備考	報告書No.
69	柱	シーリング	無検出	—	AS24WT2236

表4-7 石綿分析結果一覧表（スラグ貯留棟）

試料番号	採取場所	形状又は材質	定性分析結果 (推定含有率)	備考	報告書No.
70	外部 外壁	弾性アクリル樹脂系吹付タイル	クリソタイル検出 (0.1~5%)	下地調整塗材から検出	AS24WT2237
71	集じん設備室 集じん器	キャンバスダクト (黒)	無検出	—	AS24WT2238
72	集じん設備室 集じん器	ゴムパッキン	無検出	—	AS24WT2239
73	集じん設備室 集じん器	パッキン (角フランジ)	無検出	—	AS24WT2240
74	集じん設備室 集じん器	パッキン (丸フランジ)	無検出	—	AS24WT2241

備考) アスベスト含有建材は、定性分析結果を赤色で示した。

表4-8 石綿分析結果一覧表（車庫棟）

試料番号	採取場所	形状又は材質	定性分析結果 (推定含有率)	備考	報告書No.
75	外部 外壁	アクリル弾性吹付タイル	クリソタイル検出 (0.1~5%)	下地調整塗材から検出	AS24WT2242

備考) アスベスト含有建材は、定性分析結果を赤色で示した。

表4-9 石綿分析結果一覧表（洗浄棟）

試料番号	採取場所	形状又は材質	定性分析結果 (推定含有率)	備考	報告書No.
76	外部 外壁	アクリル弾性吹付タイル	クリソタイル検出 (0.1~5%)	下地調整塗材から検出	AS24WT2243

備考) アスベスト含有建材は、定性分析結果を赤色で示した。

表4-10 石綿分析結果一覧表（煙突）

試料番号	採取場所	形状又は材質	定性分析結果 (推定含有率)	備考	報告書No.
77	外壁	吹付タイル	無検出	—	AS24WT2244
78	煙突 フランジ	パッキン	クリソタイル検出 (50~100%)	—	AS24WT2245
79	煙突 点検口	パッキン (布)	無検出	—	AS24WT2246

備考) アスベスト含有建材は、定性分析結果を赤色で示した。

表4-11 石綿分析結果一覧表（タイヤ洗浄棟）


試料番号	採取場所	形状又は材質	定性分析結果 (推定含有率)	備考	報告書No.
80	外壁	アクリル弾性吹付タイル	クリソタイル検出 (0.1~5%)	下地調整塗材から検出	AS24WT2247

備考) アスベスト含有建材は、定性分析結果を赤色で示した。

巻 末 資 料


- 資料 1 対象建物位置図及び調査箇所位置図
- 資料 2 アスベスト事前調査詳細表
- 資料 3 現地調査写真票（二次調査）
- 資料 4 石綿分析結果報告書
- 資料 5 採取箇所位置図
- 資料 6 現地調査写真票（試料採取）
- 資料 7 打合せ（協議）記録簿
- 資料 8 石綿分析結果報告システム（参考資料）

資料 1 対象建物位置図及び調査箇所位置図

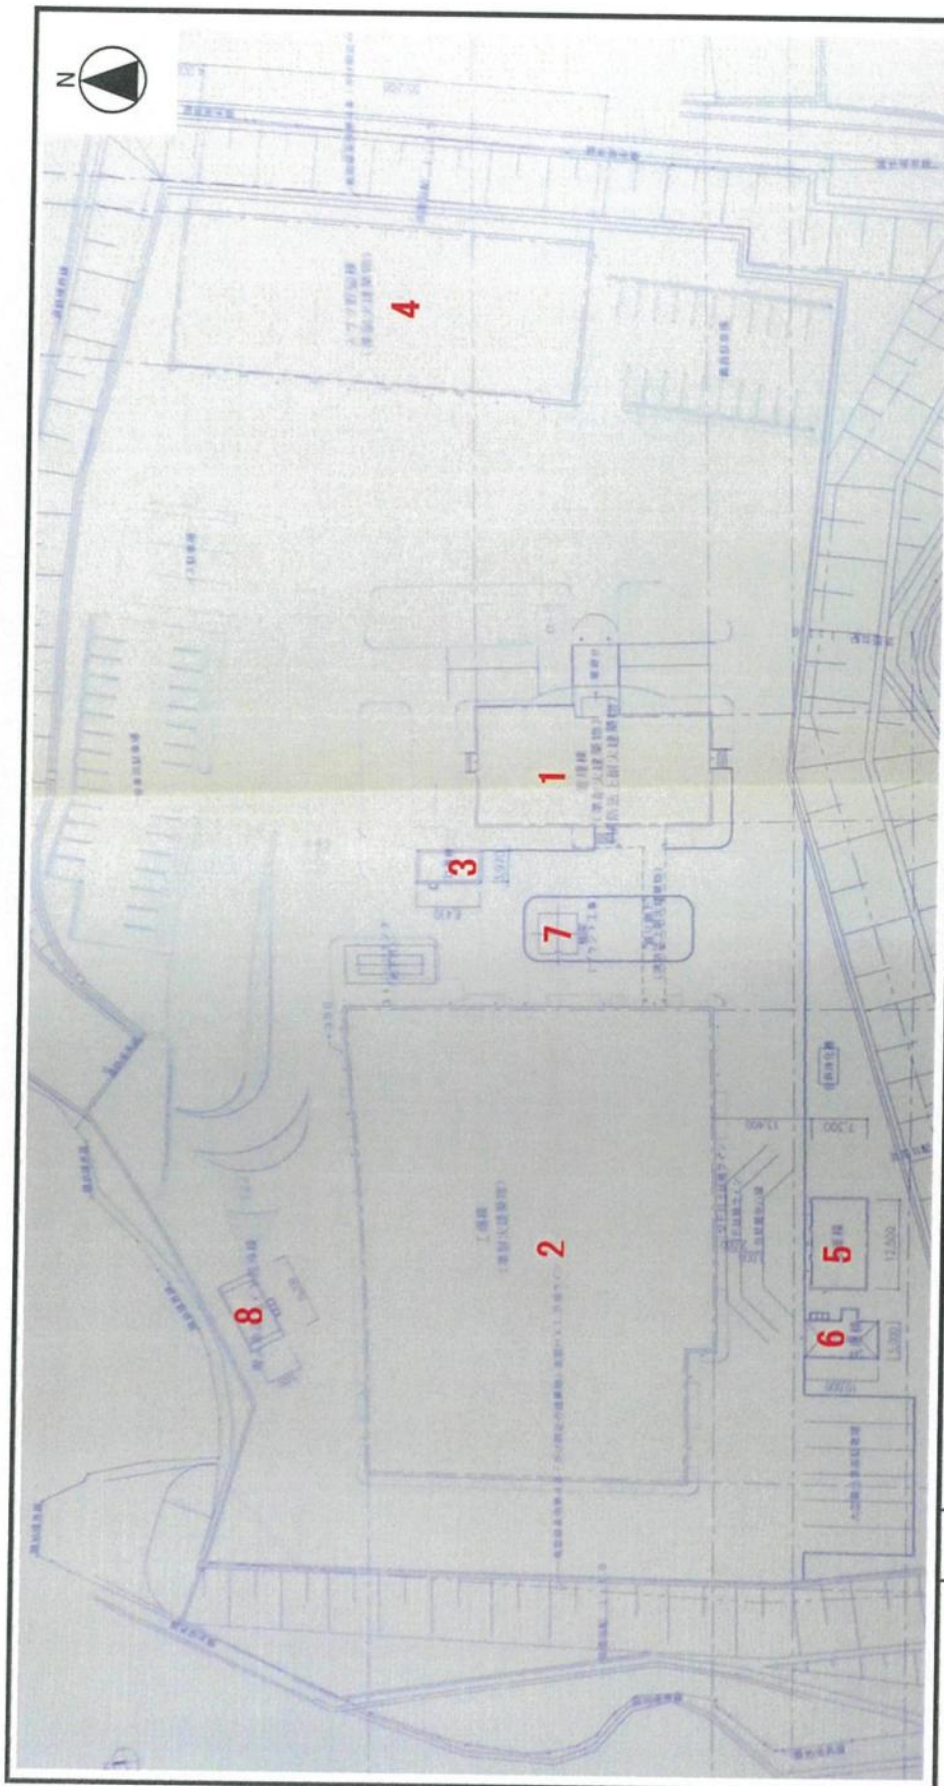

【凡例】		1	管理棟・渡り廊下	2	工場棟	3	計量棟	4	スラッグ貯留棟
		5	車庫棟	6	洗車棟	7	煙突	8	搬入車両タイヤ 洗浄棟
件名	旧灰溶融施設（エコスラッグセンター） 解体撤去工事に係る石綿含有調査業務				石綿含有調査 （一次調査・二次調査・採取分析）				対象建物位置図
	項目：								

- 1 ポーチ
2 風除
3 エントランスホール
4 廊下
5 事務室
6 応接室
7-1 男子休憩室
7-2 女子休憩室
8 小会議室
9 書庫
10 下足室
11 階段下物入
12 倉庫
18-1 男子便所
18-2 女子便所
19-1 湯沸室
20-1 多目的WC

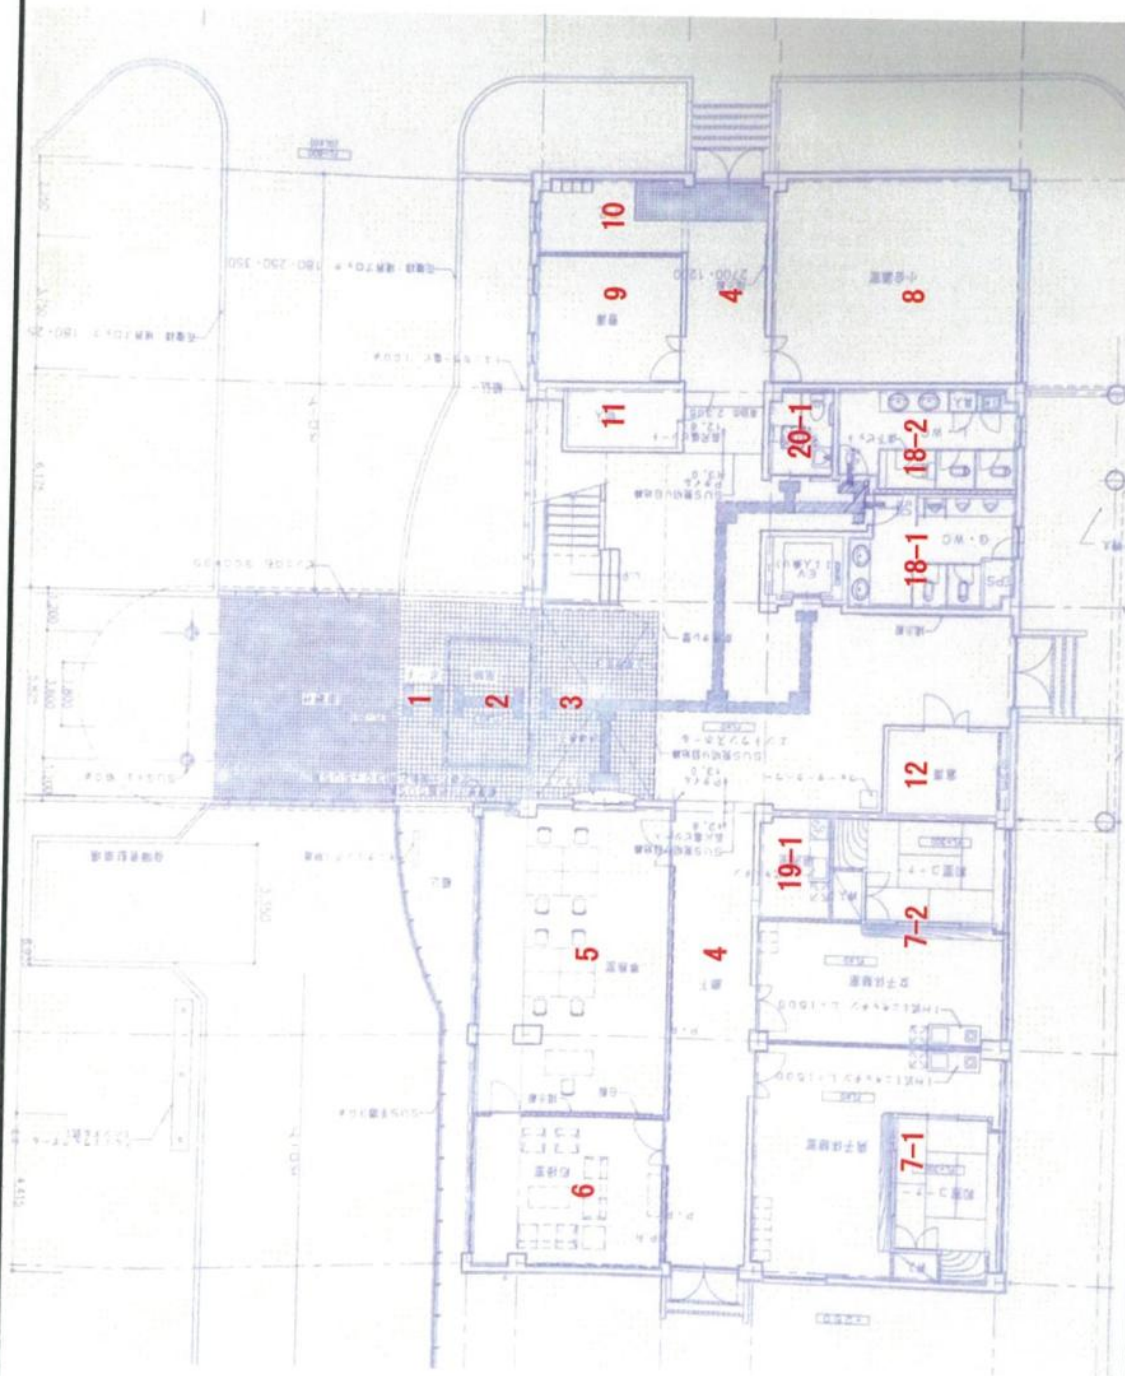


旧灰溶融施設（エコスラゲセンター）
解体撤去工事に係る石綿含有調査業務

項目：

石綿含有調査（一次調査・二次調査）

調査箇所位置図1-1
（管理棟1階）

件名

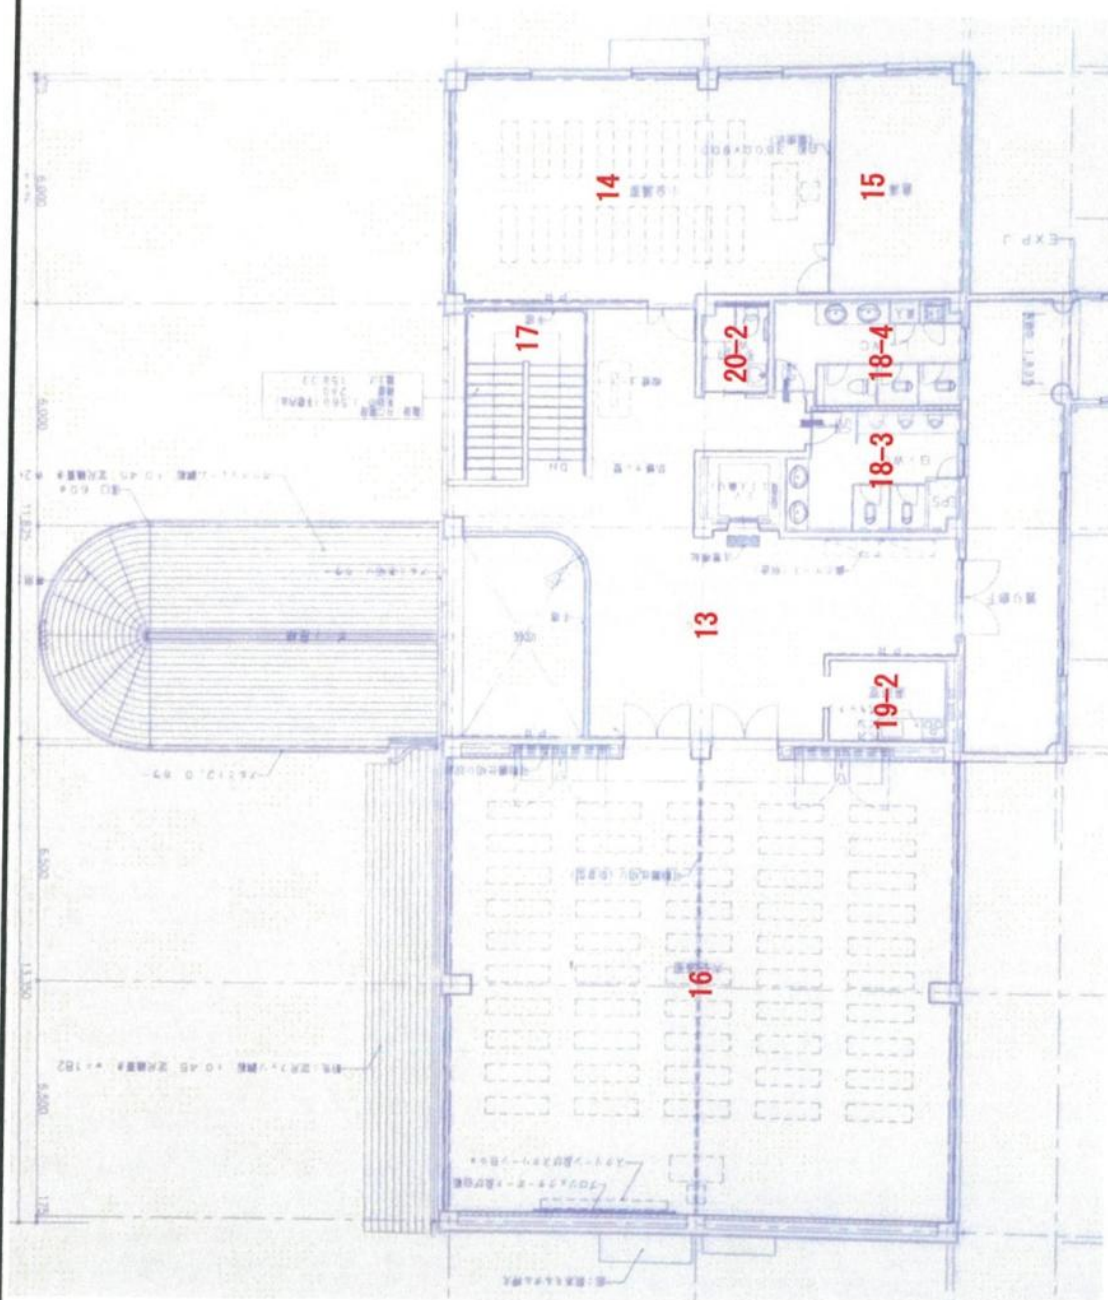

- 13 ホール・廊下
- 14 小会議室
- 15 倉庫
- 16 大会議室
- 17 階段
- 18-3 男子便所
- 18-4 女子便所
- 19-2 湯沸室
- 20-2 多目的


件名

旧灰溶融施設（エコスラグセンター）
解体撤去工事に係る石綿含有調査業務

項目：

石綿含有調査（一次調査・二次調査）

調査箇所位置図1-2
（管理棟2階）

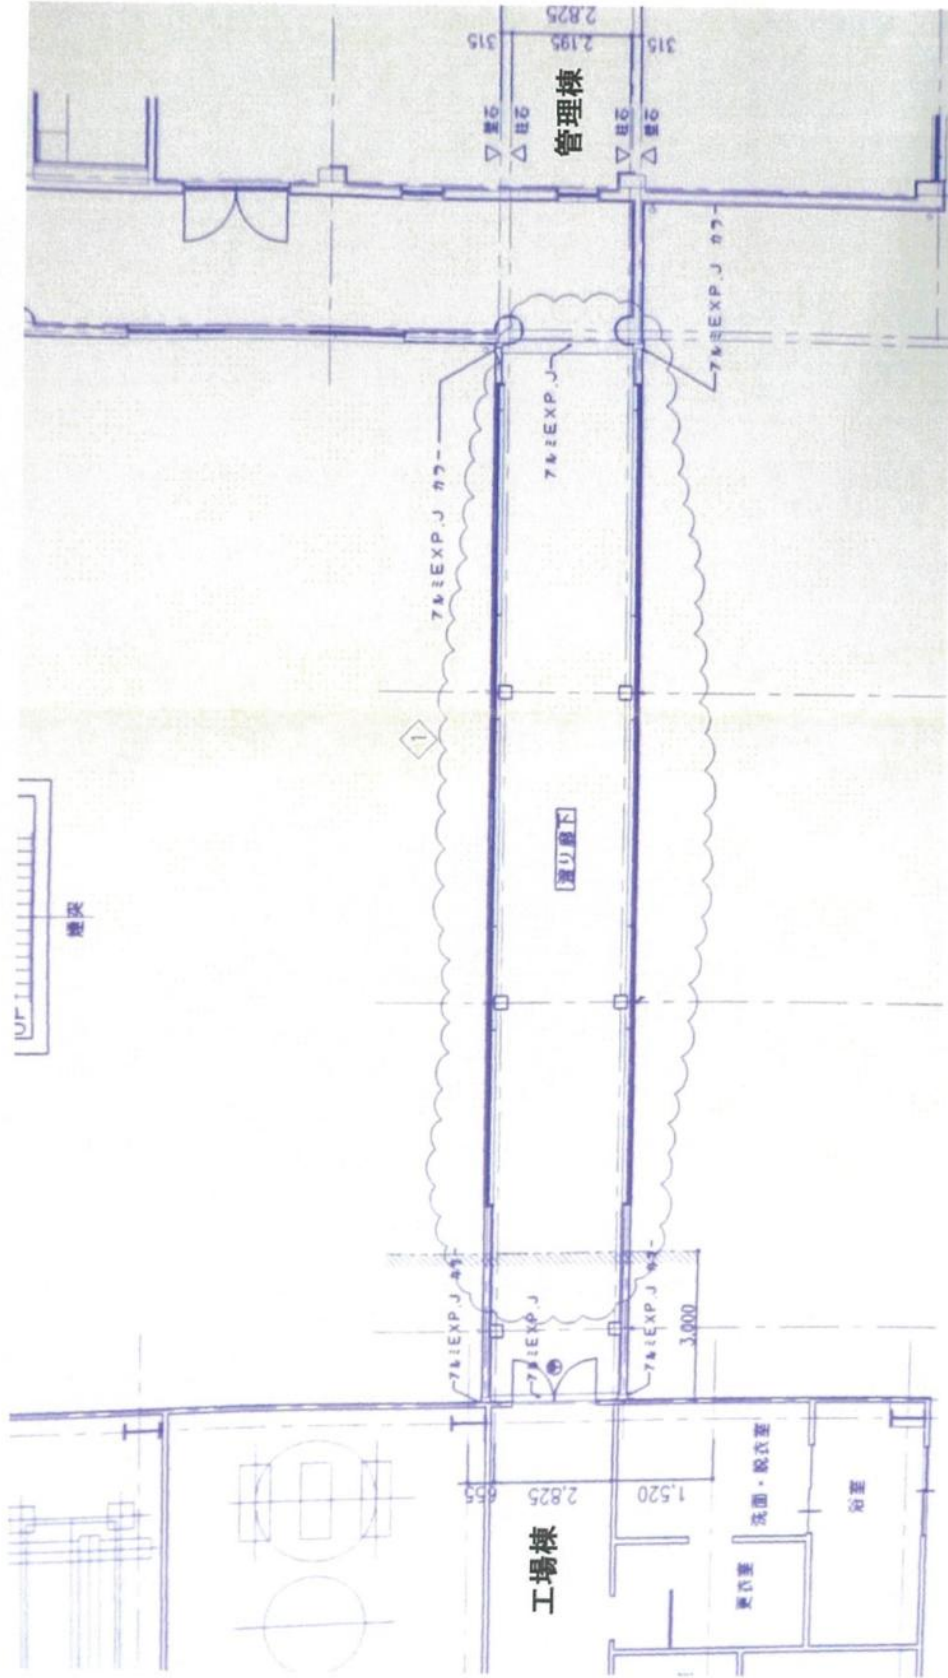


件名

旧灰溶融施設（エコスラゲセンター）
解体撤去工事に係る石綿含有調査業務

項目：

石綿含有調査（一次調査・二次調査）

調査箇所位置図1-3
（渡り廊下）

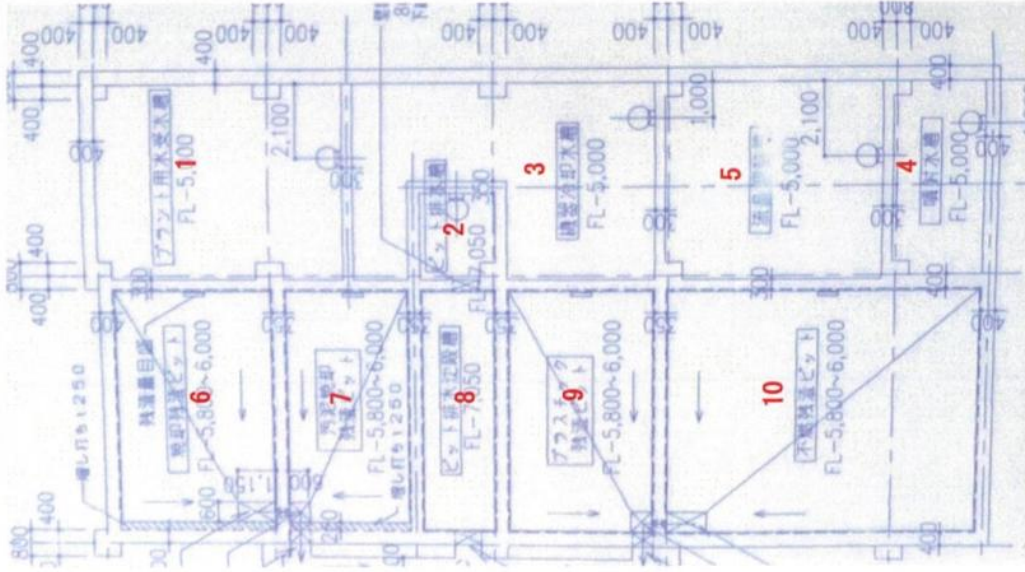

- 1 プラント用受水槽
- 2 ビット排水槽
- 3 機器冷却水槽
- 4 噴射水槽
- 5 流量調整槽
- 6 焼却残渣ビット
- 7 汚泥焼却残渣ビット
- 8 ビット排水沈殿槽
- 9 プラスチック残渣ビット
- 10 不燃残渣ビット


調査箇所位置図2-1
(工場標地下1階)

石綿含有調査
(一次調査・二次調査・採取分析)

項目：


旧灰溶融施設（エコスラッグセンター）
解体撤去工事に係る石綿含有調査業務

件名

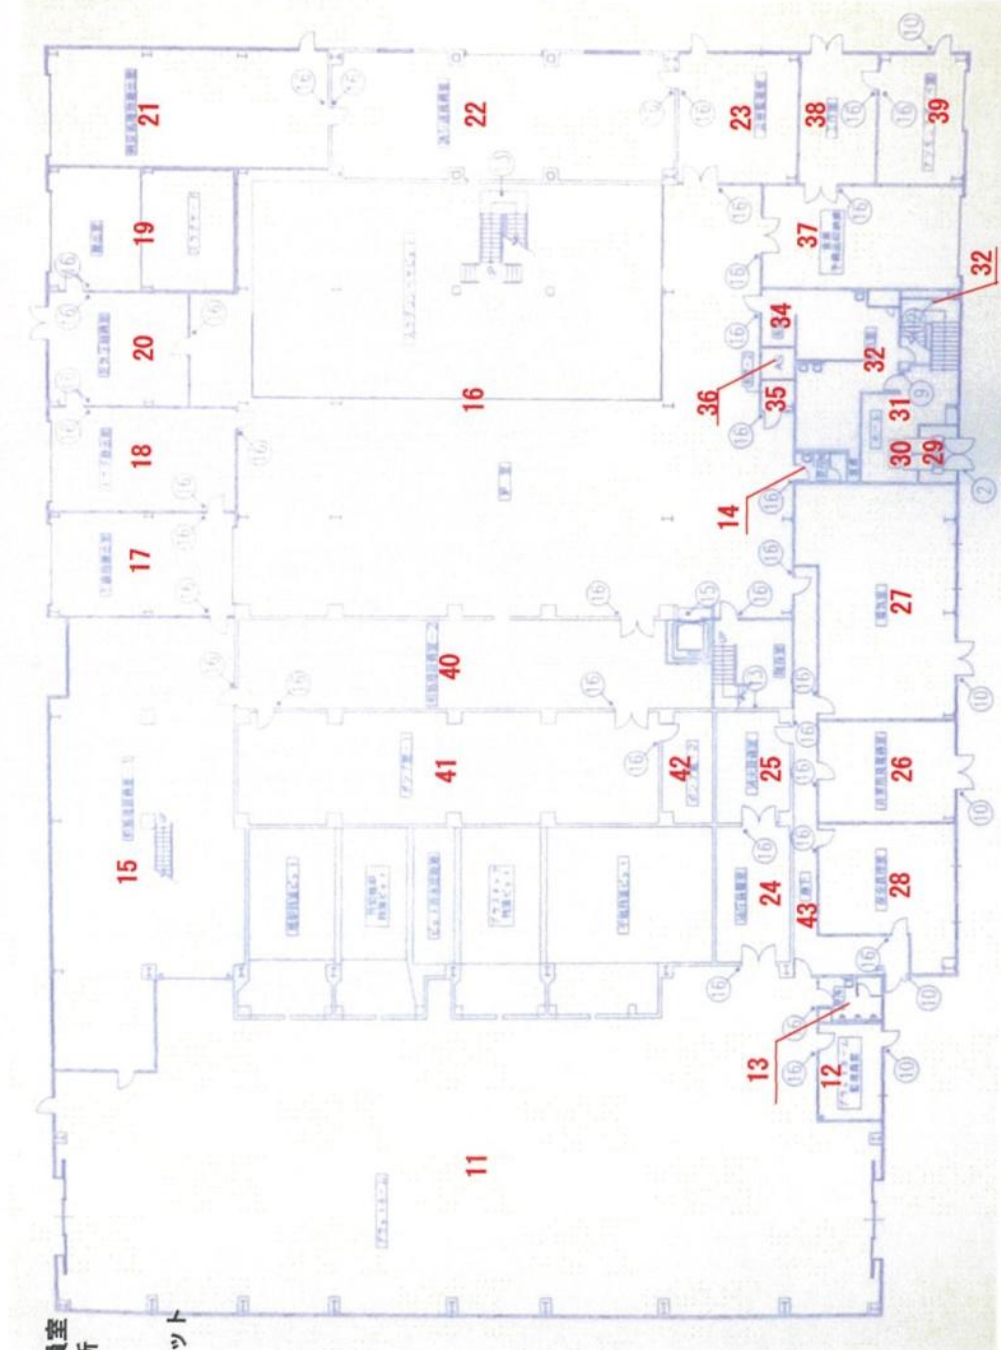

- 11 プラットフォーム
- 12 プラットフォーム監視員室
- 13 プラットフォーム内便所
- 14 炉室内便所
- 15 前処理設備室-1
- 16 炉室/スラグコンベンヤビット
- 17 不適物搬出室
- 18 スラグ搬出室
- 19 搬出室/スラグヤード
- 20 空気が圧縮機室
- 21 飛灰処理物搬出室
- 22 勝引送風機室
- 23 公害監視室
- 24 油圧装置室
- 25 消火設備室
- 26 非常用発電機室
- 27 電気室
- 28 保安員控室
- 29 風除室
- 30 玄関
- 31 ホール
- 32 倉庫 (階段下)
- 33 更衣室
- 34 前室-1
- 35 前室-2
- 36 エアシャワー室
- 37 倉庫/予備品収納庫
- 38 工作室
- 39 アンモニアポンプ室
- 40 前処理設備室-2
- 41 ポンプ室-1
- 42 ポンプ室-2
- 43 廊下

件名	旧灰溶融施設 (エコスラッグセンター) 解体撤去工事に係る石綿含有調査業務	項目 :	石綿含有調査 (一次調査・二次調査・採取分析)	調査箇所位置図2-2 (工場棟1階)
----	--	------	----------------------------	-----------------------

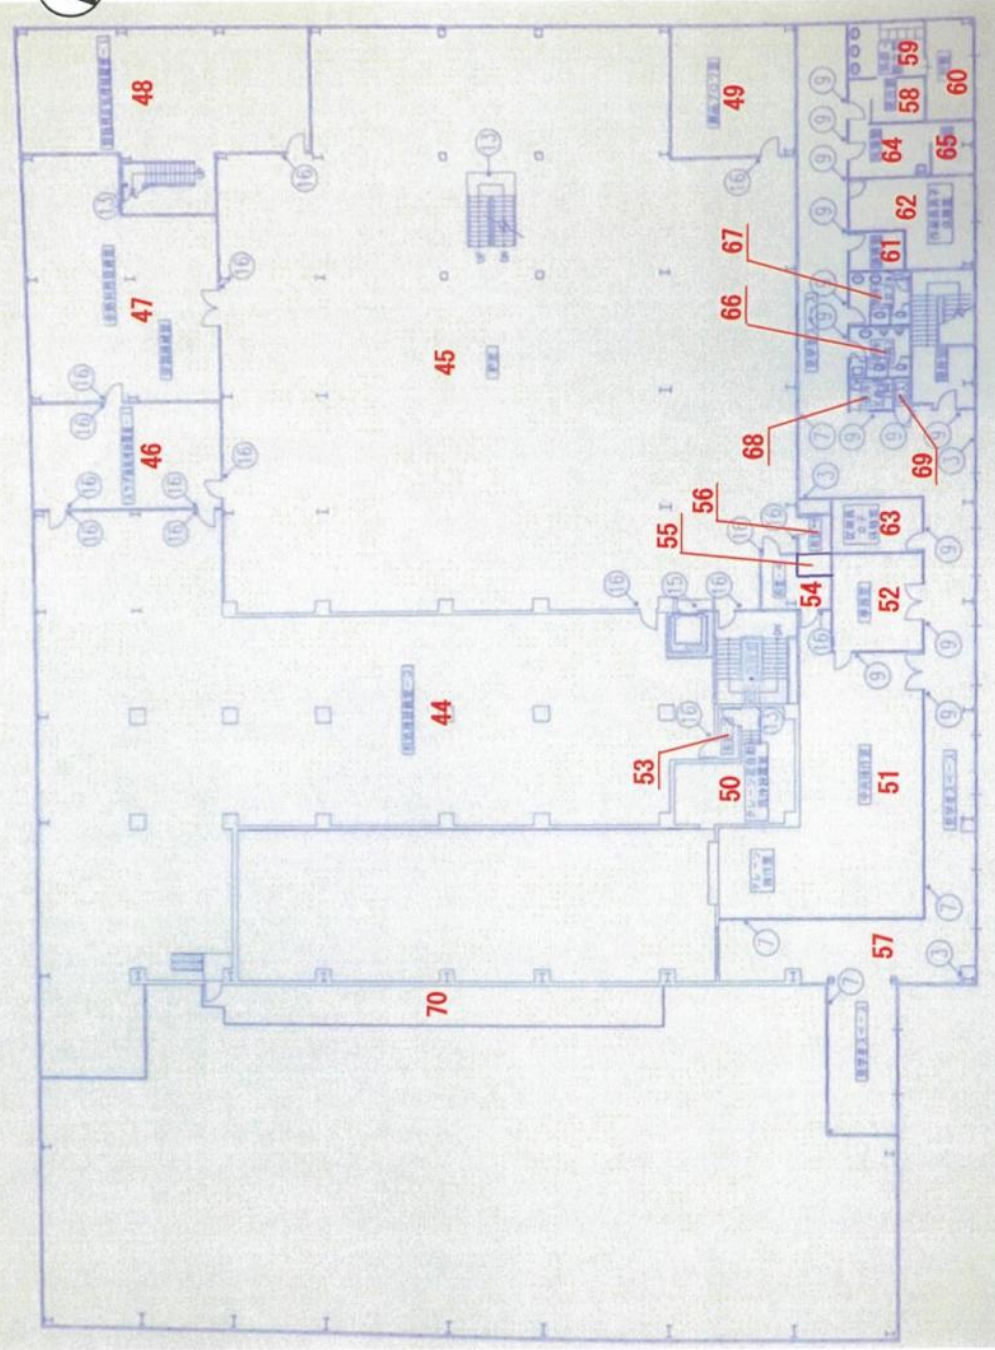

- 44 前処理設備室-3
- 45 炉室
- 46 スラッグ後処理装置室-1
- 47 空調機械室/余熱利用設備室
- 48 溶融飛灰処理装置室
- 49 薬品プロワ室
- 50 クレーン窓自動洗浄装置室
- 51 中央操作室/クレーン操作室
- 52 事務室
- 53 前室-3
- 54 前室-4
- 55 エアシャワー室
- 56 前室-5
- 57 見学者スペース
- 58 更衣室
- 59 洗面・脱衣室
- 60 浴室
- 61 湯沸室
- 62 作業員男子休憩室
- 63 従業員女子休憩室
- 64 洗濯室
- 65 乾燥室
- 66 便所 (男)
- 67 便所 (女)
- 68 便所 (身)
- 69 物入
- 70 点検歩廊

調査箇所位置図2-3
(工場棟2階)


石綿含有調査
(一次調査・二次調査・採取分析)

項目:


旧灰溶融施設 (エコスラッグセンター)
解体撤去工事に係る石綿含有調査業務

件名

- 71 前処理設備室-4
- 72 スラッグ後処理装置室-2
- 73 炉室
- 74 熔融飛灰処理装置室-2
- 75 倉庫
- 76-1 空調機械室
- 76-2 空調機械室

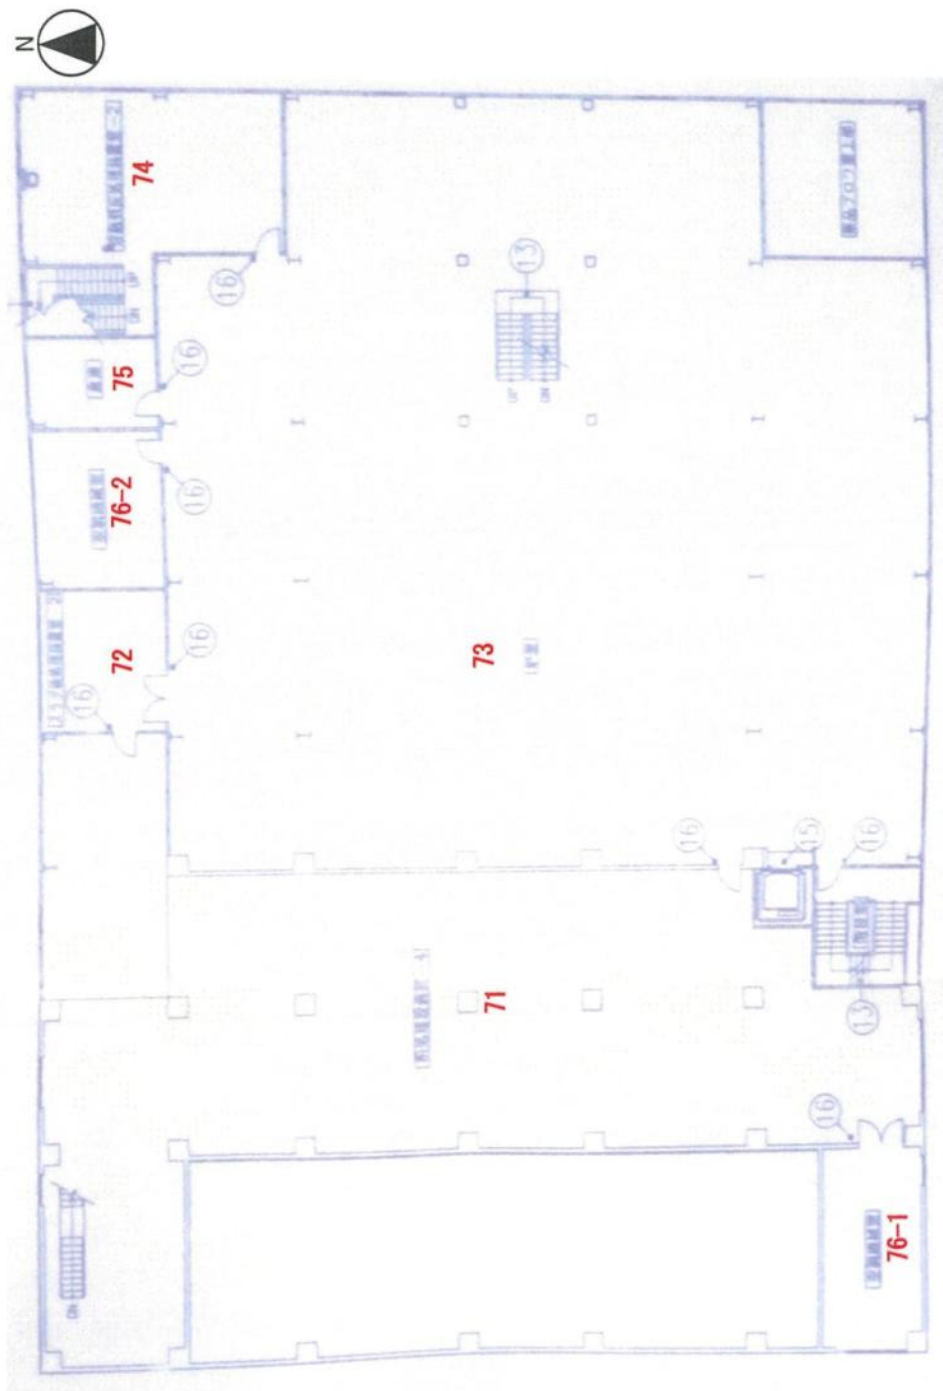

件名	旧灰溶融施設（エコスラッグセンター） 解体撤去工事に係る石綿含有調査業務	項目：	石綿含有調査 （一次調査・二次調査・採取分析）	調査箇所位置図2-4 （工場棟3階）
----	---	-----	----------------------------	-----------------------

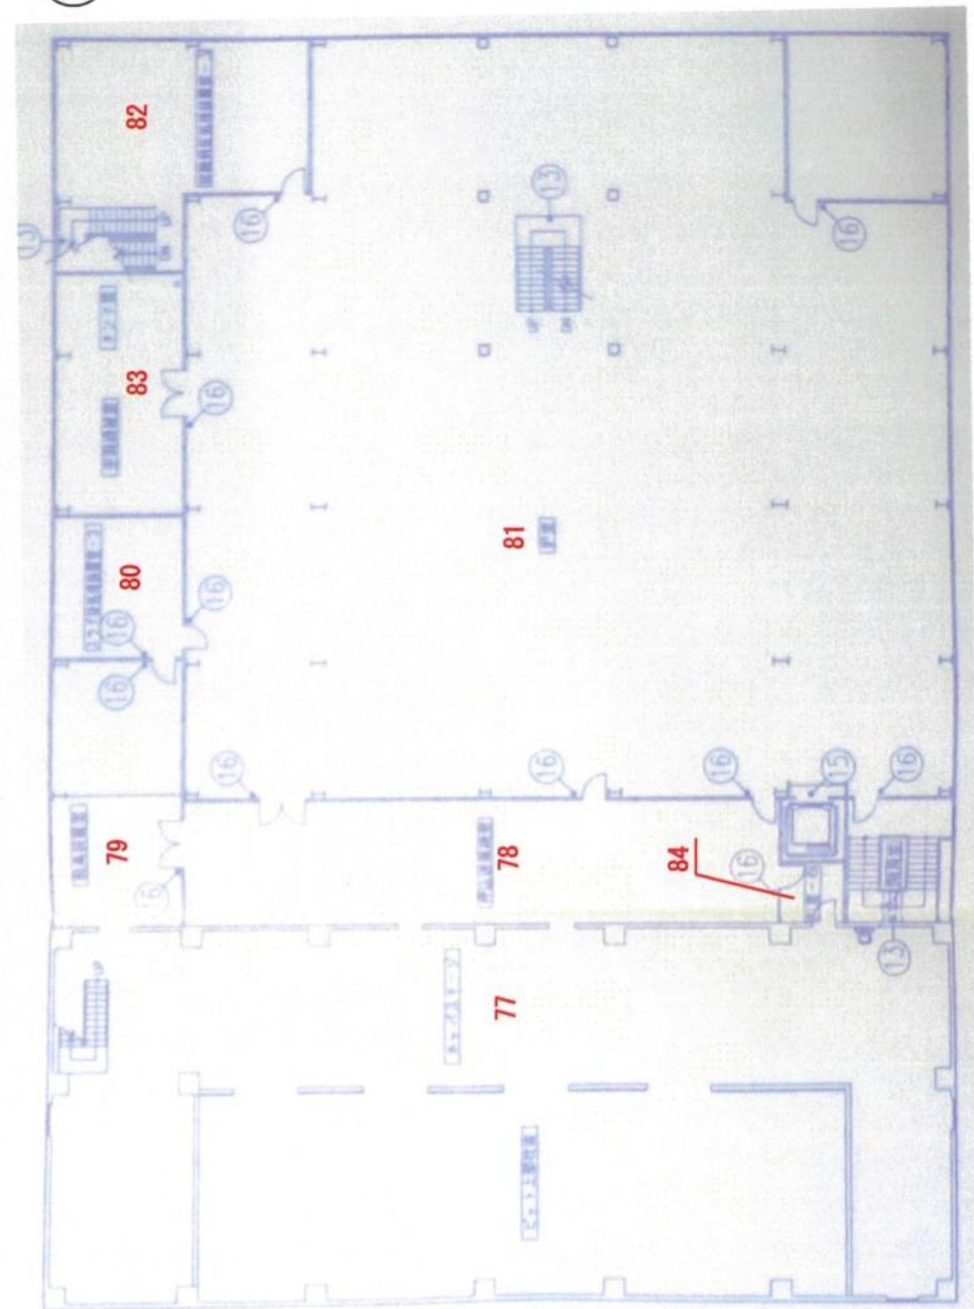

- 77 ホップパステージ
- 78 押込送風機室
- 79 脱臭装置室
- 80 スラッグ後処理装置室-3
- 81 炉室
- 82 溶融飛灰処理装置室-3
- 83 空調機械室/タンク室
- 84 前室-6

調査箇所位置図2-5
(工場棟4階)


石綿含有調査
(一次調査・二次調査・採取分析)

項目：


旧灰溶融施設（エコスラッグセンター）
解体撤去工事に係る石綿含有調査業務

件名

85 炉室
86 前室-7
87 クレーン点検歩廊

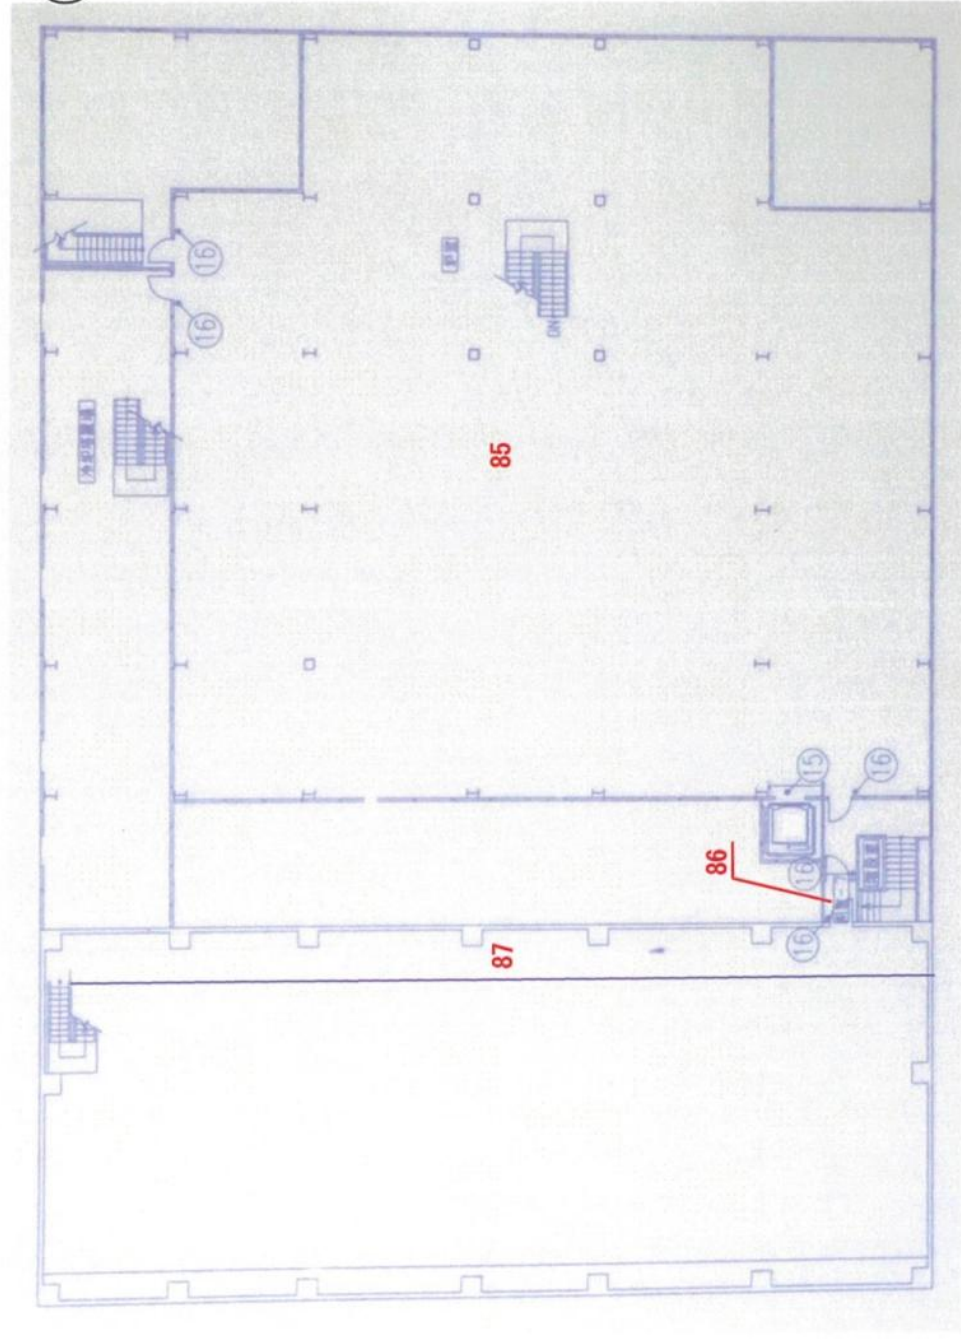


件名	旧灰溶融施設（エコスラグセンター） 解体撤去工事に係る石綿含有調査業務	項目：	石綿含有調査 （一次調査・二次調査・採取分析）	調査箇所位置図2-6 （工場棟5階）
----	--	-----	----------------------------	-----------------------

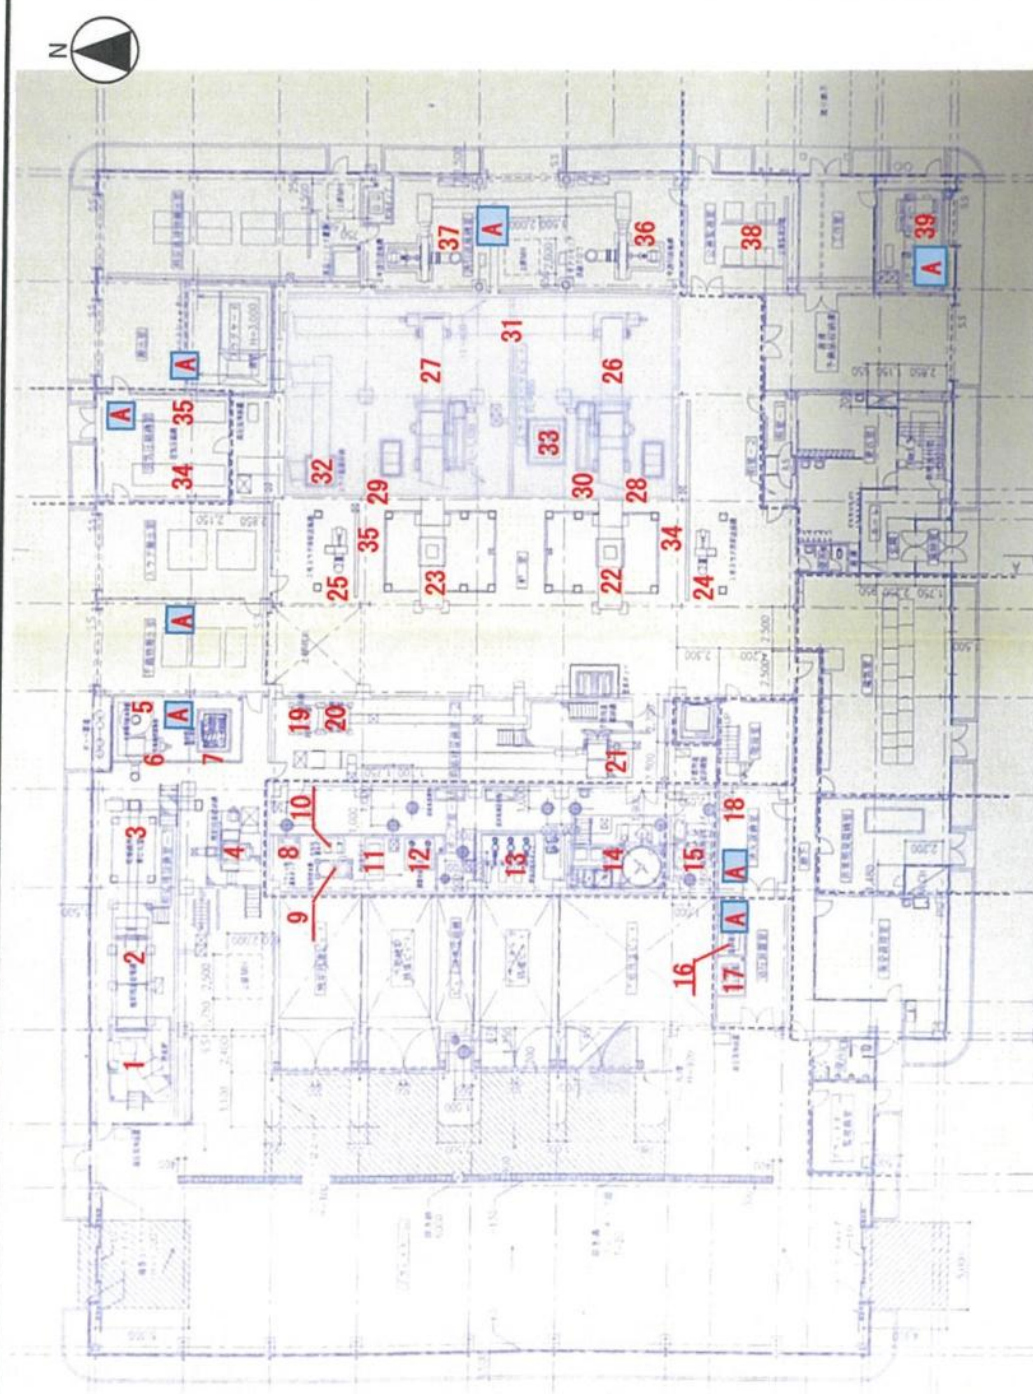


- 1 熱風炉
- 2 焼却残渣乾燥機
- 3 乾燥機用集じん器
- 4 焼却残渣破砕機
- 5 乾燥機用脱臭装置
- 6 乾燥機用送風機
- 7 焼却残渣破砕機用油圧装置
- 8 プラント用揚水ポンプ
- 9 生活用受水槽
- 10 生活用揚水ポンプ
- 11 消火栓ポンプ
- 12 機器冷却水ポンプ
- 13 炉体冷却水ポンプ
- 14 排水処理装置
- 15 噴射水加圧ポンプ
- 16 薬剤散布装置
- 17 投入用油圧装置
- 18 粉末消火設備
- 19 スラグ処理設備用集じん器
- 20 前処理設備用集じん器
- 21 不燃残渣破砕機
- 22 1号スラグ水冷コンベヤ
- 23 2号スラグ水冷コンベヤ
- 24 1号スラグ冷却送風機
- 25 2号スラグ冷却送風機
- 26 1号スラグ水封コンベヤ
- 27 2号スラグ水封コンベヤ
- 28 1号スラグ水封熱交換器
- 29 1号スラグ水封熱交換器
- 30 スラグ冷却水循環槽
- 31 スラグ移送コンベヤ
- 32 スラグ粗破砕機
- 33 溶融炉用油圧装置
- 34 ガス冷却用空気圧縮機
- 35 雑用空気圧縮機
- 36 1号誘引送風機
- 37 2号誘引送風機
- 38 公害監視装置
- 39 アンモニア供給装置
- A 給気ファン (共通)

件名	旧灰溶融施設 (エコスラグセンター) 解体撤去工事に係る石綿含有調査業務	項目：	石綿含有調査 (一次調査・二次調査・採取分析)	調査箇所位置図2-7 (工場棟1階機器設備)
----	---	-----	----------------------------	---------------------------

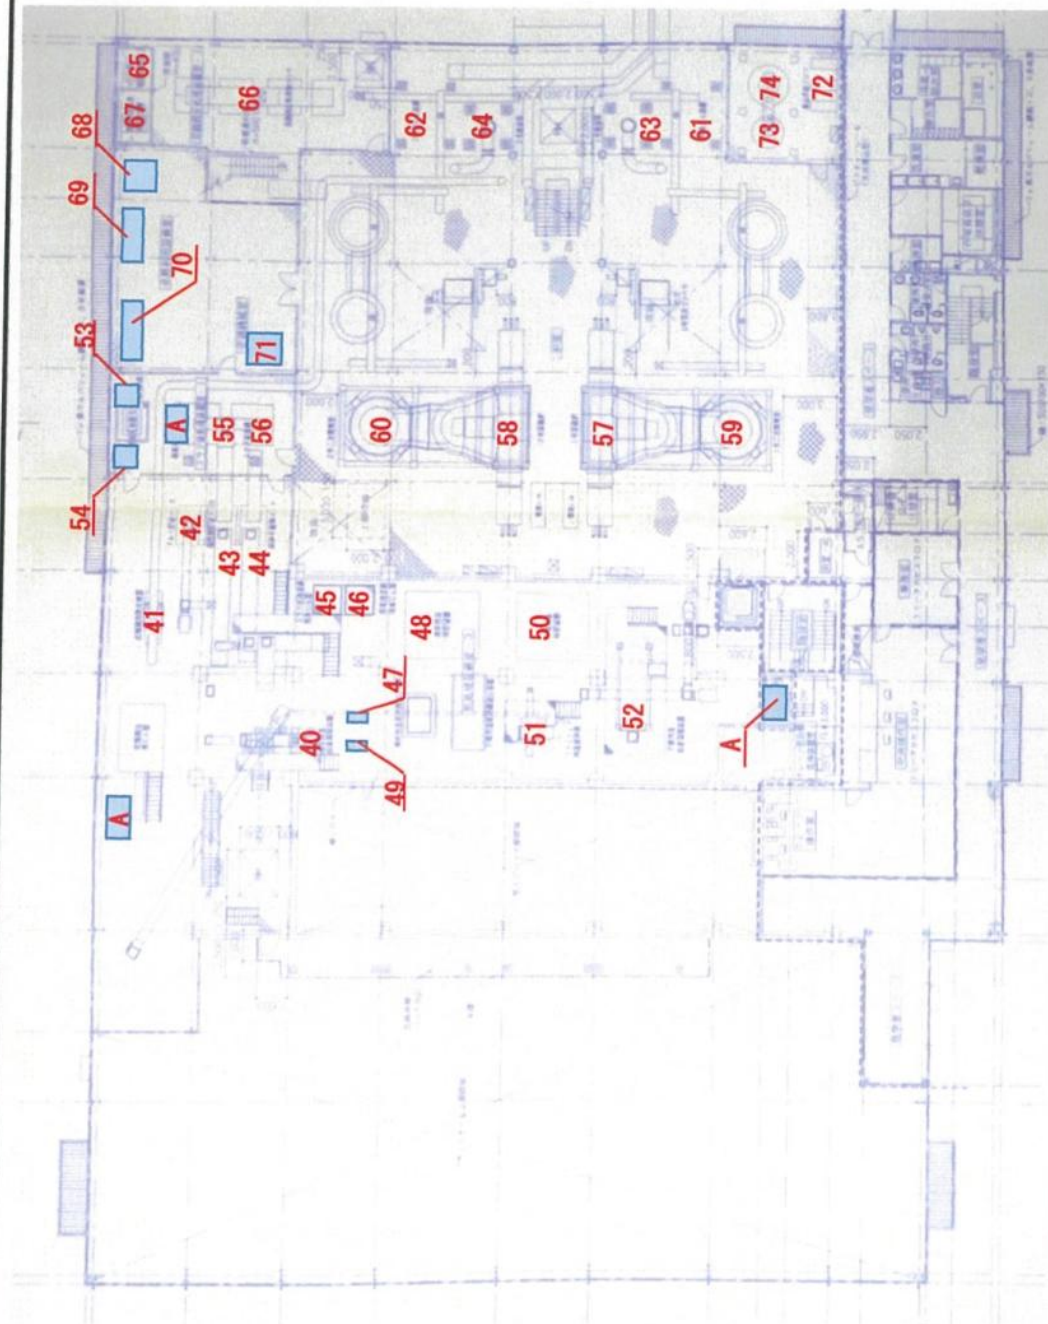

- 40 焼却残渣粒度調整装置
- 41 乾燥機用排風機
- 42 アルミ貯留バンカ
- 43 磁性物貯留バンカ
- 44 破砕不燃物バンカ
- 45 スラグ処理設備用集じん器
- 46 前処理設備用集じん器
- 47 スラグ貯留・搬出設備
- 48 集じん器送風機
- 49 焼却残渣一時貯留棟
- 50 前処理設備集じん器送風機
- 51 不燃残渣一時貯留棟
- 52 プラスチック残渣破砕機
- 53 不燃残渣粒度調整装置
- 54 ガス冷却用空気槽
- 55 雑用空気槽
- 56 後処理スラグバンカ
- 57 スラグ磁選機
- 58 1号溶融炉
- 59 2号溶融炉
- 60 1号二次燃焼室
- 61 2号二次燃焼室
- 62 1号バグフィルタ集じん装置
- 63 2号バグフィルタ集じん装置
- 64 1号触媒塔
- 65 2号触媒塔
- 66 バンカ用油圧装置
- 67 溶融飛灰処理物バンカ
- 68 溶融飛灰処理装置受水槽
- 69 暖房用温水タンク
- 70 温水配管
- 71 空調機械室送風機
- 72 スラグ搬送コンベヤ
- 73 薬品供給プロワ
- 74 助剤貯留サイロ
- A 貯留サイロ
- A 給気ファン 排気ファン (共通)


件名	旧灰溶融施設 (エコスラグセンター) 解体撤去工事に係る石綿含有調査業務	項目 :	石綿含有調査 (一次調査・二次調査・採取分析)	調査箇所位置図2-8 (工場棟2階機器設備)
----	---	------	----------------------------	---------------------------

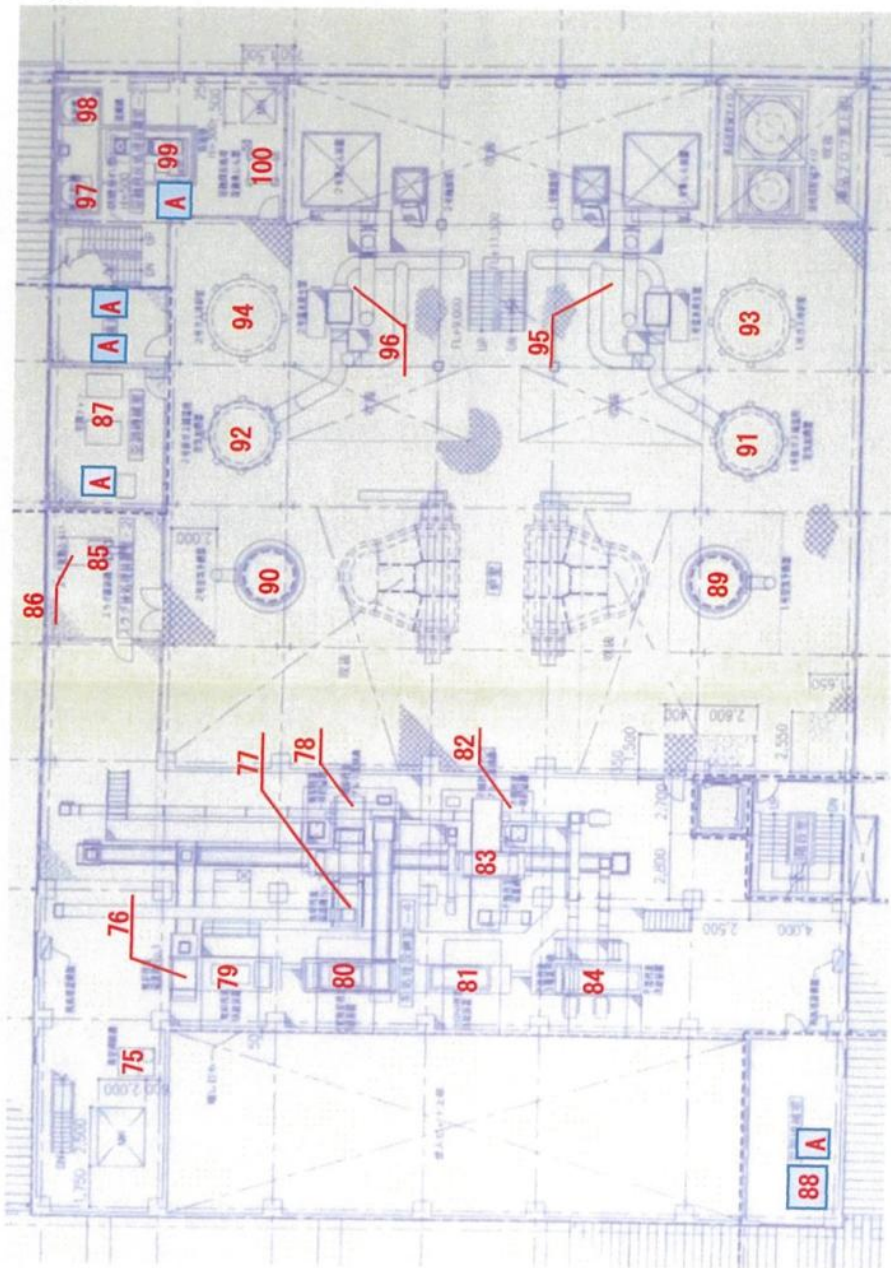

- 75 真空掃除機
- 76 焼却残渣磁選機No.1
- 77 焼却残渣磁選機No.2
- 78 焼却残渣一時貯留槽
- 79 焼却残渣定量供給装置
- 80 汚泥焼却残渣定量供給装置
- 81 プラスチック残渣定量供給装置
- 82 不燃残渣一時貯留槽
- 83 不燃残渣磁選機No.1
- 84 不燃残渣磁選機No.2
- 85 スラッグ供給装置
- 86 スラッグ振動ふるい
- 87 空調機械室送風機
- 88 空調機械室送風機
- 89 1号空気予熱器
- 90 2号空気予熱器
- 91 1号排ガス減温用空気加熱器
- 92 2号排ガス減温用空気加熱器
- 93 1号ガス冷却室
- 94 2号ガス冷却室
- 95 1号温水発生器
- 96 2号温水発生器
- 97 薬品貯槽
- 98 希釈槽
- 99 混練機
- 100 溶融飛灰処理設備集じん器
- A 給気ファン 排気ファン (共通)


件名	旧灰溶融施設 (エコスラッグセンター) 解体撤去工事に係る石綿含有調査業務	項目:	石綿含有調査 (一次調査・二次調査・採取分析)	調査箇所位置図2-9 (工場棟3階機器設備)
----	--	-----	----------------------------	---------------------------

- 101 脱臭装置
- 102 焼却残渣受入ホッパ
- 103 汚泥焼却残渣受入ホッパ
- 104 プラスチック残渣受入ホッパ
- 105 不燃残渣受入ホッパ
- 106 1号二次送風機
- 107 2号二次送風機
- 108 1号押込送風機
- 109 2号押込送風機
- 110 1号排ガス減温用送風機
- 111 2号排ガス減温用送風機
- 112 スラグ一時貯留槽
- 113 空調機棲室送風機
- 114 溶融飛灰貯留槽
- 115 1号排ガス再加熱器
- 116 2号排ガス再加熱器
- A 給気ファン 排気ファン (共通)

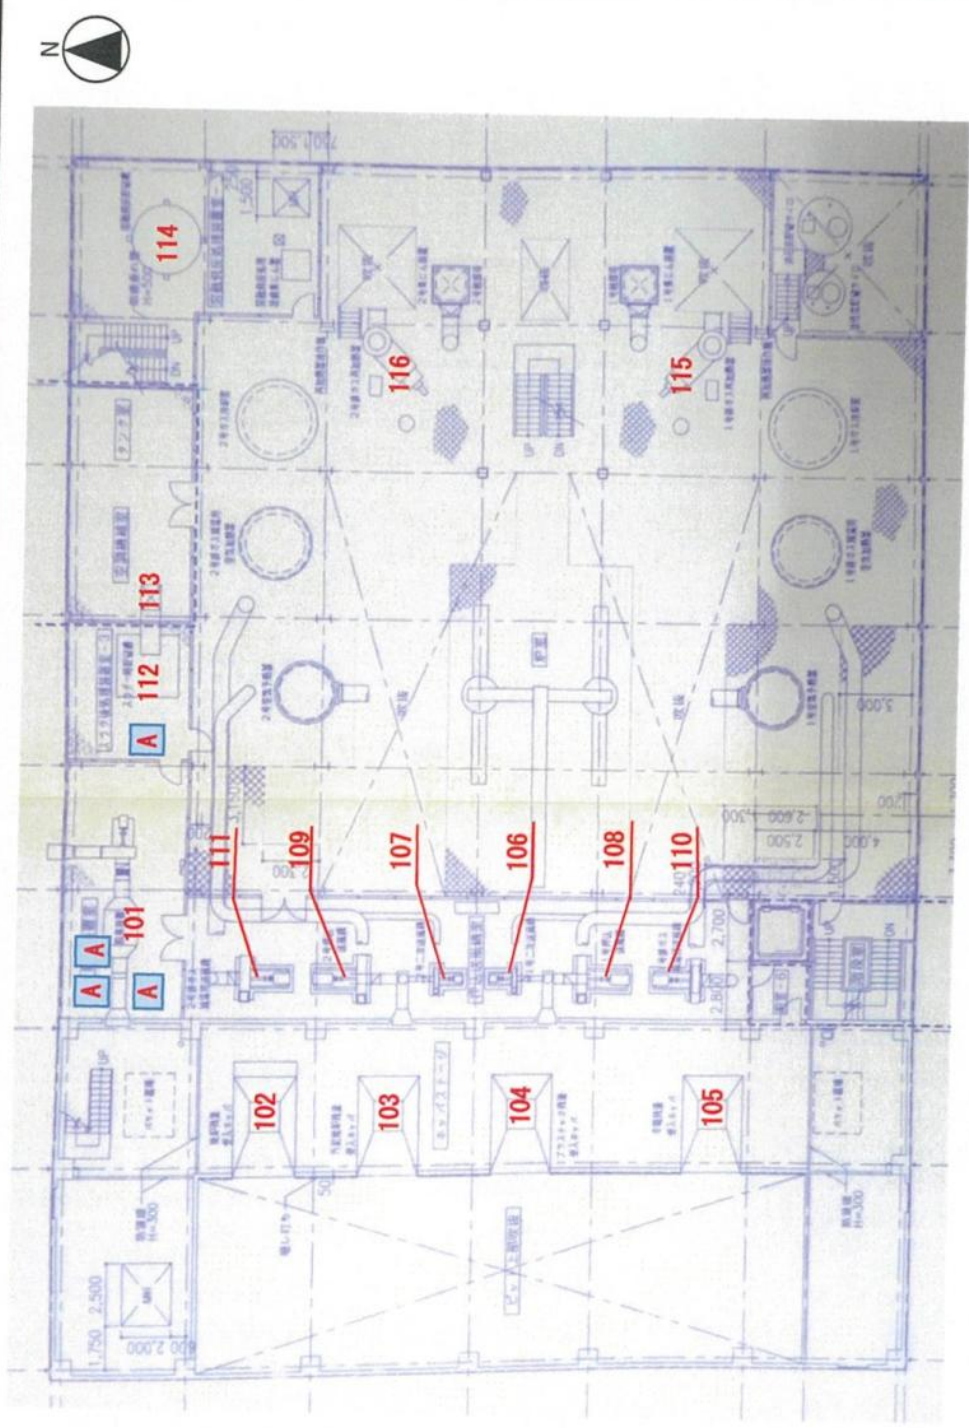


件名	旧灰溶融施設（エコスラゲセンター） 解体撤去工事に係る石綿含有調査業務	項目：	石綿含有調査 （一次調査・二次調査・採取分析）	調査箇所位置図2-10 （工場棟4階機器設備）
----	--	-----	----------------------------	----------------------------


117 1号炉体冷却水冷却塔
 118 2号炉体冷却水冷却塔
 119 機盤冷却水冷却塔
 A 給気ファン 排気ファン (共通)

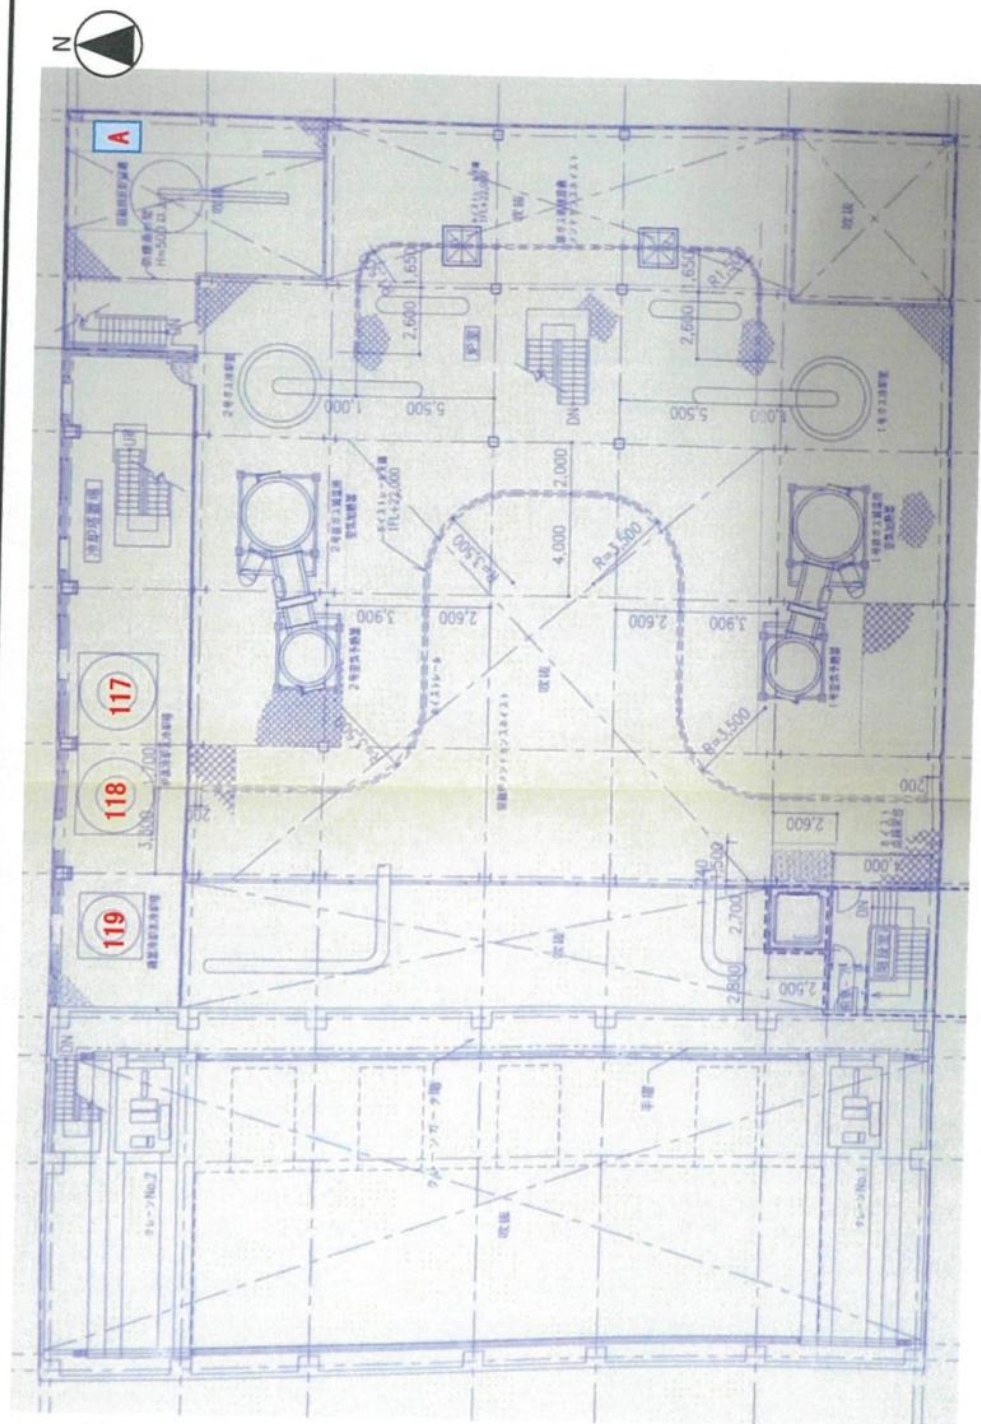


件名	旧灰溶融施設 (エコスラゲセンター) 解体撤去工事に係る石綿含有調査業務	項目 :	石綿含有調査 (一次調査・二次調査・採取分析)	調査箇所位置図2-11 (工場棟5階機器設備)
----	---	------	----------------------------	----------------------------

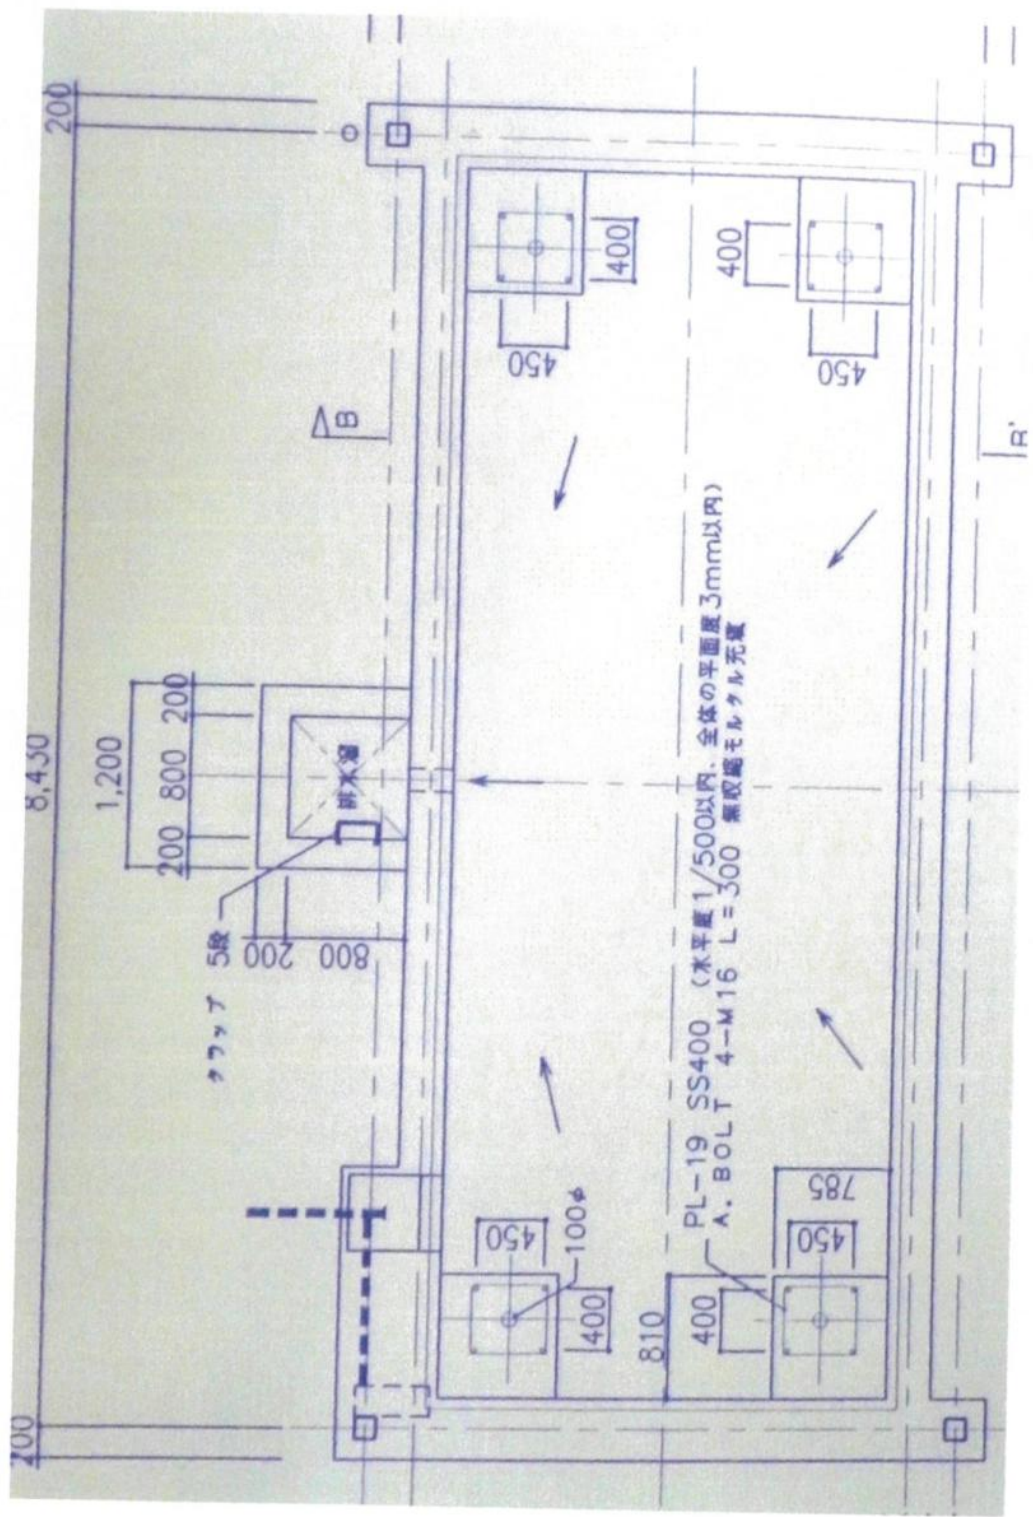

件名	旧灰溶融施設 (エコラゲセンター) 解体撤去工事に係る石綿含有調査業務	項目	石綿含有調査 (一次調査・二次調査・採取分析)	調査箇所位置図3 (計量棟)
----	--	----	----------------------------	-------------------

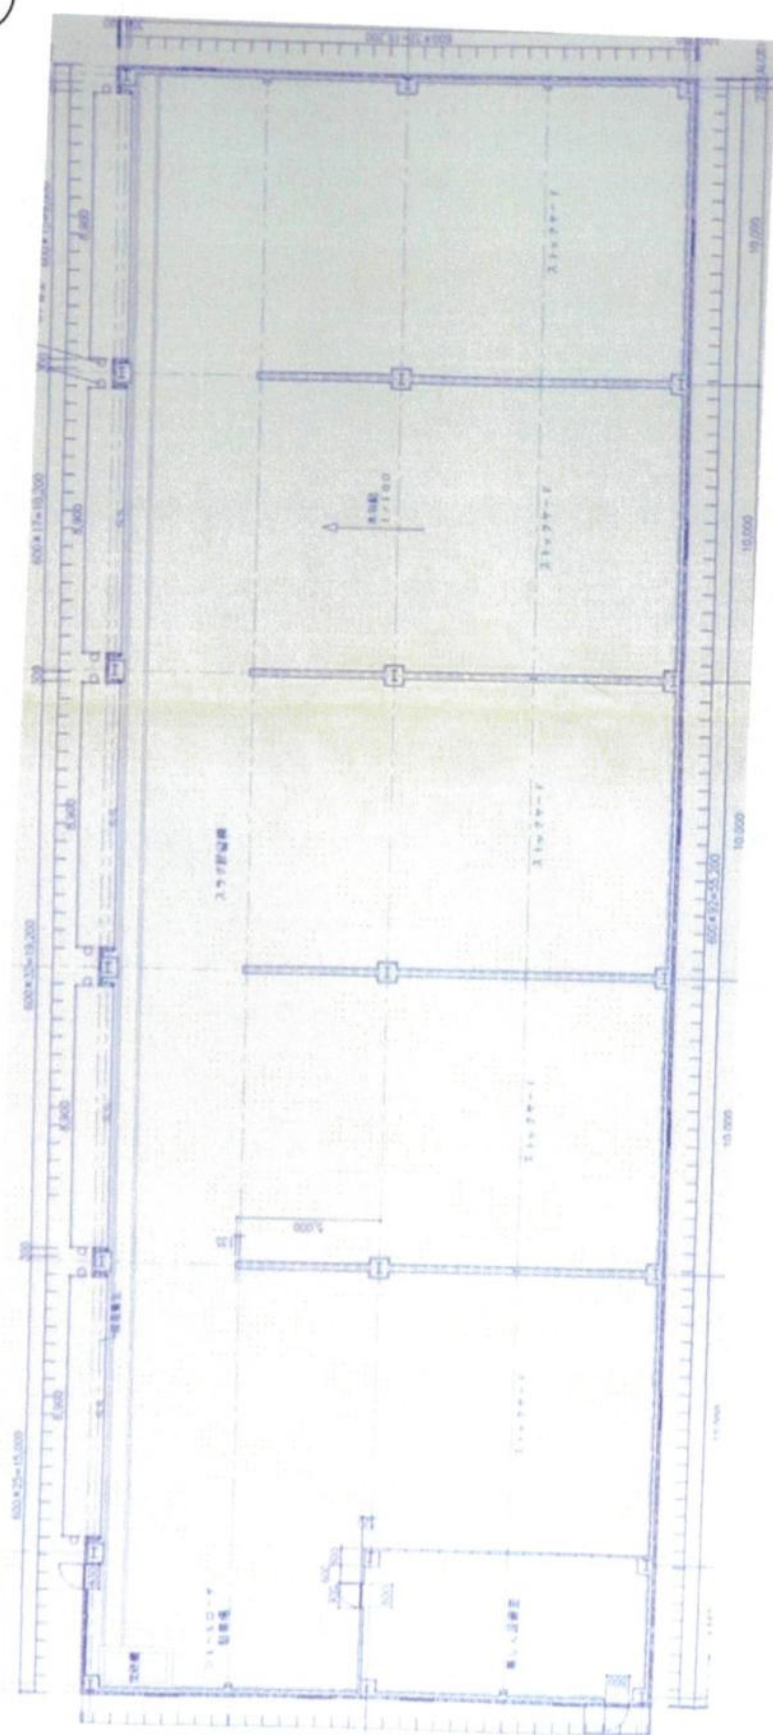

件名	旧灰溶融施設（エコラゲセンター） 解体撤去工事に係る石綿含有調査業務	項目：	石綿含有調査 （一次調査・二次調査・採取分析）	調査箇所位置図4 （スラグ貯留棟）
----	---------------------------------------	-----	----------------------------	----------------------

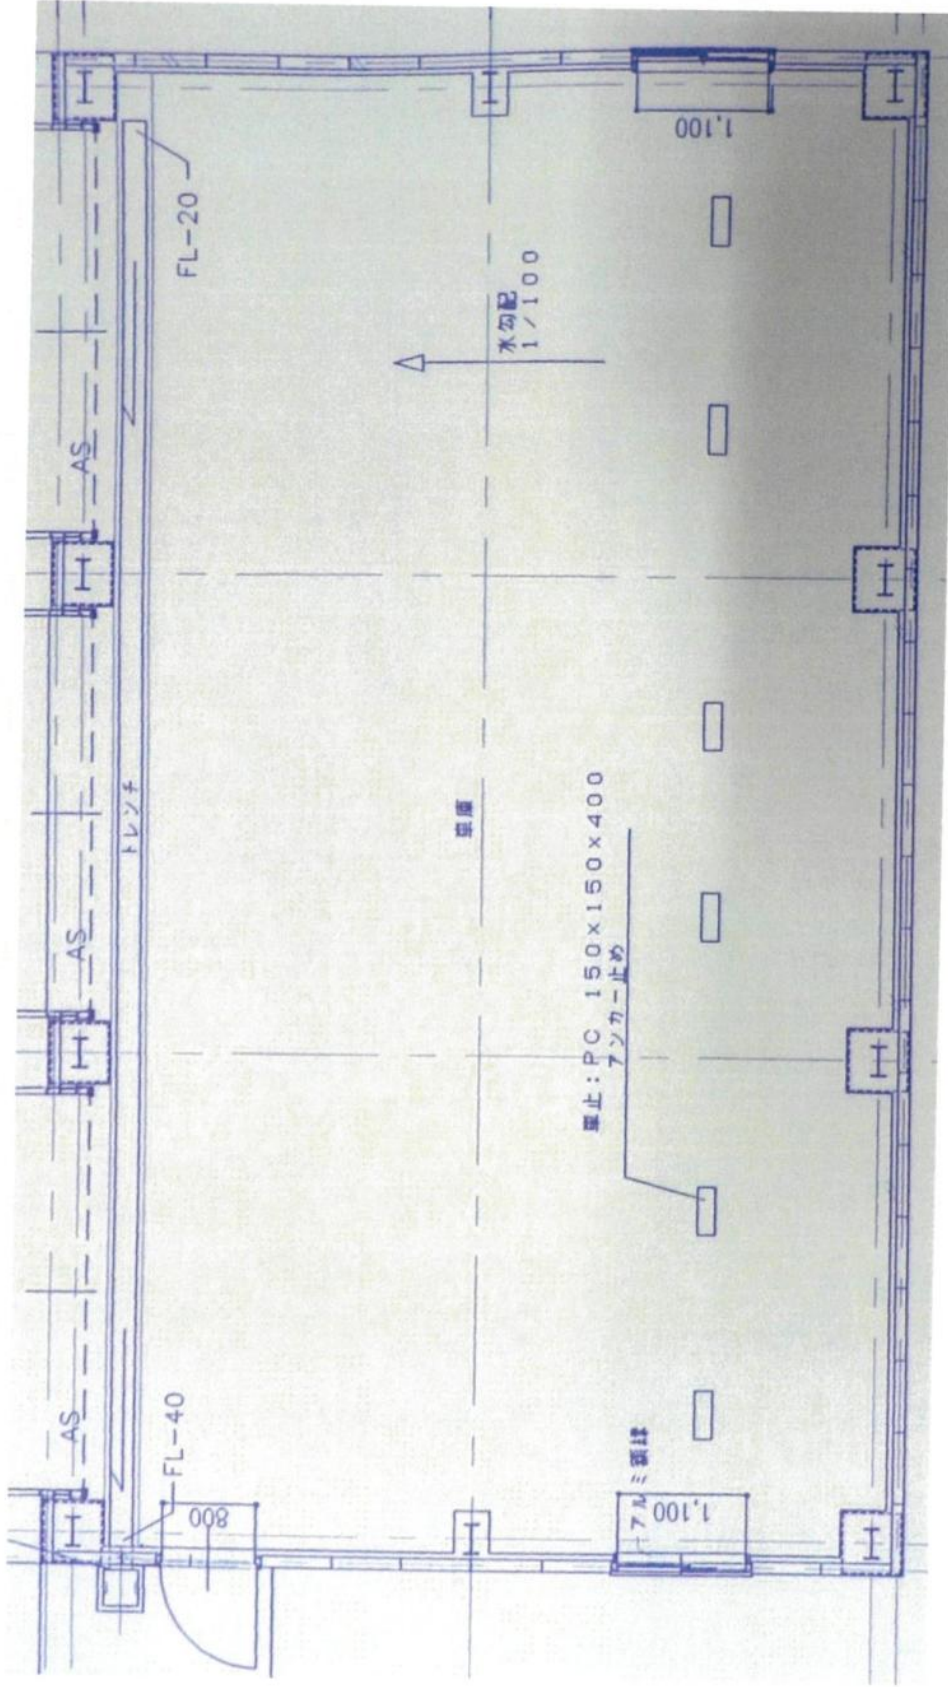


件名

旧灰溶融施設（エコスラグセンター）
解体撤去工事に係る石綿含有調査業務


項目：

石綿含有調査
（一次調査・二次調査・採取分析）

調査箇所位置図5
（車庫棟）

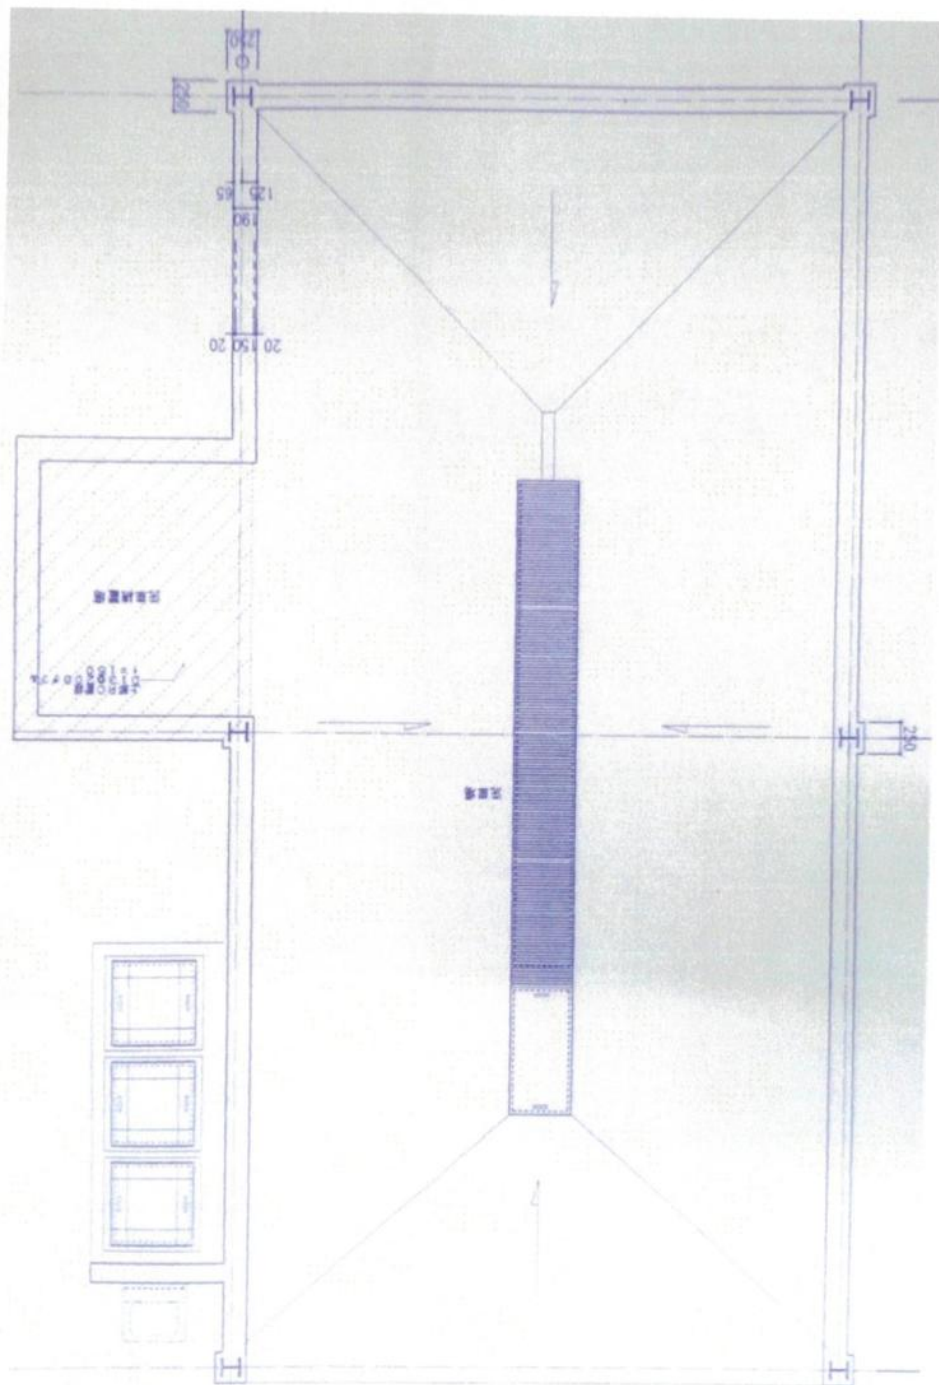

件名	旧灰溶融施設（エコスラゲセンター） 解体撤去工事に係る石綿含有調査業務	項目：	石綿含有調査 （一次調査・二次調査・採取分析）	調査箇所位置図6 （洗車棟）
----	--	-----	----------------------------	-------------------

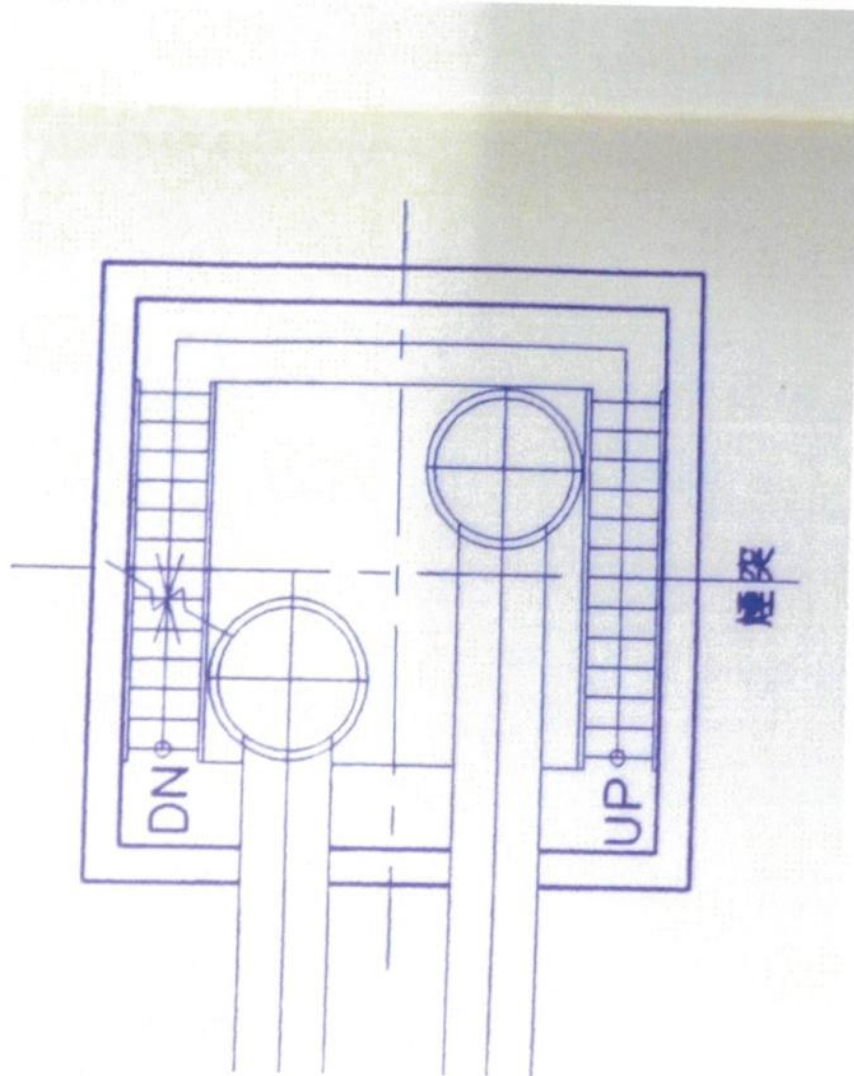


件名

旧灰溶融施設（エコスラゲセンター）
解体撤去工事に係る石綿含有調査業務

項目：

石綿含有調査
（一次調査・二次調査・採取分析）

調査箇所位置図7
（煙突）

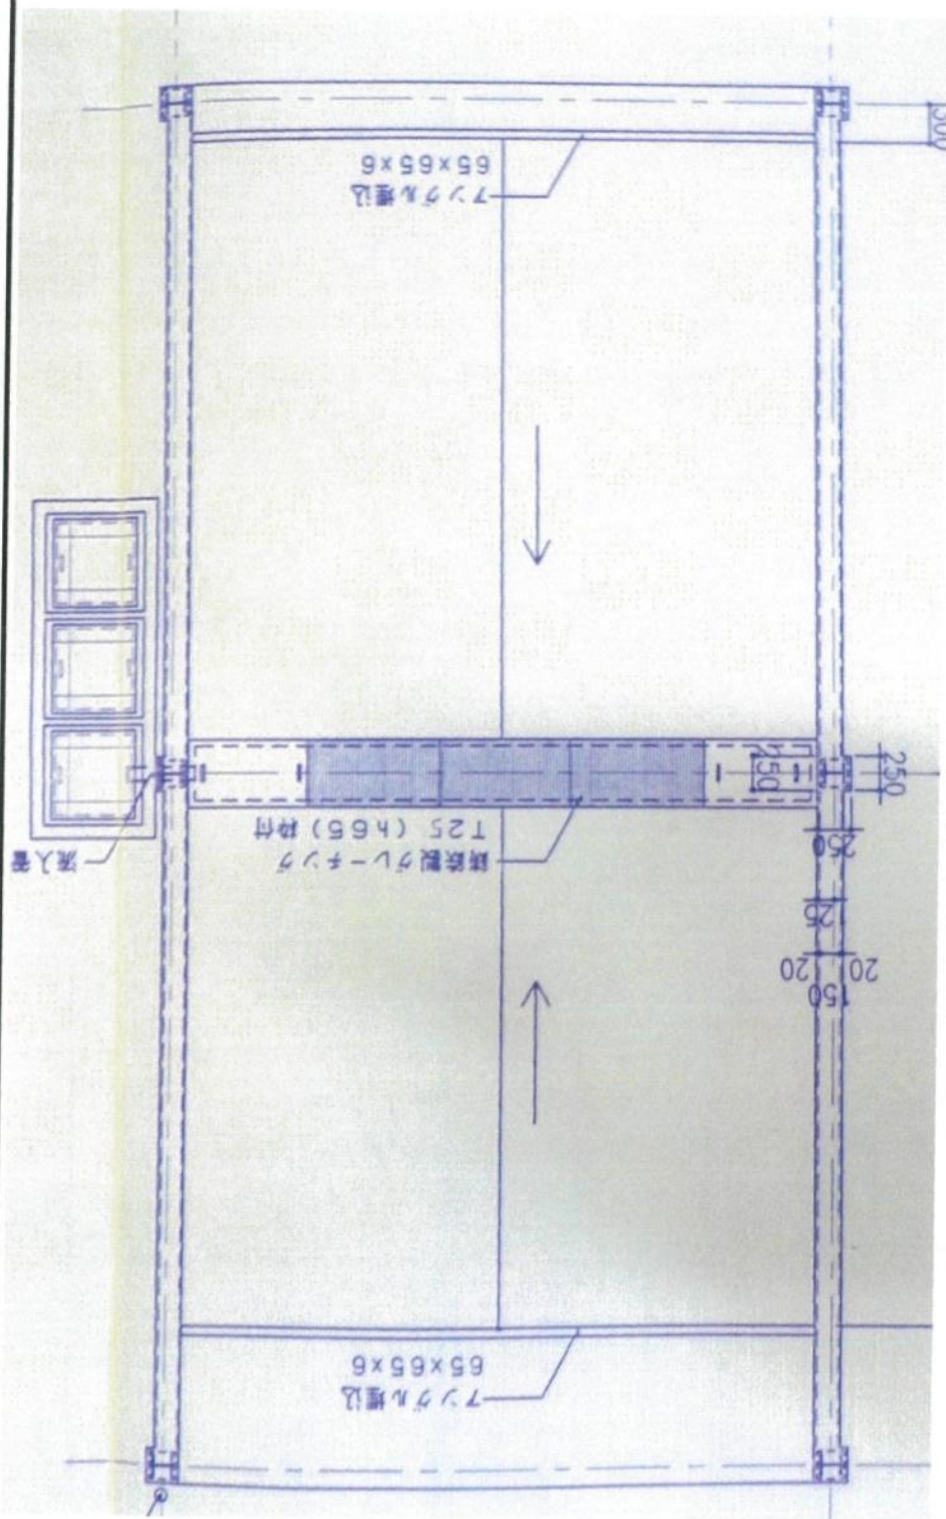

件名

旧灰溶融施設（エコスラッグセンター）
解体撤去工事に係る石綿含有調査業務

項目：

石綿含有調査
（一次調査・二次調査・採取分析）

調査箇所位置図8
（タイヤ洗浄棟）